

AR 2-22

EASYMIG 110-130-140-150

آلة لحام MIG / MAG

تحذيرات - قواعد السلامة

تعليمات عامة

يجب قراءة هذه التعليمات وفهمها بالكامل قبل أي عملية.
يجب عدم إجراء أي تعديل أو صيانة غير مذكورة في الدليل.



لا يمكن اعتبار أي إصابة جسدية أو ضرر مادي بسبب الاستخدام الذي لا يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا الدليل على عاتق الشركة المصنعة. في حالة وجود مشكلة أو عدم يقين ، استشر شخصًا مؤهلاً للتعامل مع التثبيت بشكل صحيح.

بيئة

يجب استخدام هذا الجهاز فقط لعمليات اللحام ضمن الحدود الموضحة في اللوحة و / أو الدليل. يجب مراعاة إرشادات السلامة. في حالة الاستخدام غير السليم أو الخطير ، لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية.

يجب استخدام التركيب في مكان خالٍ من الغبار أو الأحماض أو الغازات القابلة للاشتعال أو غيرها من المواد المسببة للتآكل. وينطبق الشيء نفسه على تخزينه. تأكد من دوران الهواء أثناء الاستخدام.

نطاقات درجة الحرارة:

استخدم بين ١٠٠ و ٤٠ درجة مئوية (١٤ و ١٠٤ درجة فهرنهايت).

التخزين بين ٢٠٠ و ٥٥ درجة مئوية (٤٠ و ١٣١ درجة فهرنهايت).

رطوبة الجو:

أقل من أو يساوي ٥٠% عند ٤٠ درجة مئوية (١٠٤ درجة فهرنهايت).

أقل من أو يساوي ٩٠% عند ٢٠ درجة مئوية (٦٨ درجة فهرنهايت).

ارتفاع:

يصل إلى ١٠٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر (٣٢٨٠ قدمًا).

حماية الفرد والآخرين

يمكن أن يكون لحام القوس الكهربائي خطيرًا ويسبب إصابات خطيرة أو حتى الموت.

يعرض اللحام الأفراد لمصدر خطير للحرارة ، وإشعاع ضوئي من القوس ، والمجالات الكهرومغناطيسية (احذر من مرتدي منظم ضربات القلب) ، وخطر الصعق بالكهرباء ، والضوضاء والانبعاثات الغازية. لحماية نفسك والآخرين ، اتبع تعليمات السلامة التالية:



من أجل حماية نفسك من الحروق والإشعاع ، ارتد ملابس خالية من الأصداف وعازلة وجافة ومقاومة للحريق وبحالة جيدة تغطي الجسم بالكامل.



استخدم القفازات التي تضمن العزل الكهربائي والحراري.



استخدم حماية اللحام و / أو خوذة اللحام بمستوى حماية كافي (يختلف وفقًا للتطبيقات). حماية العين أثناء عمليات التنظيف. العدسات اللاصقة محظورة بشكل خاص. من الضروري في بعض الأحيان تحديد المناطق التي تحتوي على سائر مقاومة للحرق لحماية منطقة اللحام من أشعة القوس والبقع والنفائات المتوهجة. اطلب من الأشخاص في منطقة اللحام عدم التحديق في أشعة القوس أو الأجزاء المنصهرة وارتداء ملابس واقية مناسبة.



استخدم خوذة ضوضاء إذا وصلت عملية اللحام إلى مستوى ضوضاء أعلى من الحد المسموح به (نفس الشيء بالنسبة لأي شخص في منطقة اللحام).

أبعد اليدين والشعر والملابس عن الأجزاء المتحركة (المروحة).

لا تقم مطلقًا بإزالة أغطية الحماية من الوحدة الباردة عندما يكون مصدر اللحام الحالي نشطًا ، ولا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية في حالة وقوع حادث.

الأجزاء التي تم لحامها للتو ساخنة ويمكن أن تسبب حروقًا عند التعامل معها. أثناء أعمال الصيانة على الشعلة أو حامل الإلكترود ، يجب التأكد من أنها باردة بدرجة كافية عن طريق الانتظار لمدة ١٠ دقائق على الأقل قبل أي عمل. يجب تشغيل وحدة التبريد عند استخدام شعلة مبردة للماء للتأكد من أن السائل لا يمكن أن يسبب حروقًا. من المهم تأمين منطقة العمل قبل مغادرتها من أجل حماية الأشخاص والممتلكات.



أبخرة وغازات اللحام

تشكل الأبخرة والغازات والغبار المنبعث من اللحام خطرًا على الصحة. يجب توفير تهوية كافية ، وفي بعض الأحيان يكون الإمداد بالهواء ضروريًا. يمكن أن يكون قناع الهواء النقي حلًا في حالة عدم كفاية التهوية. تأكد من أن الشفط فعال عن طريق التحقق من مطابقتها لمعايير السلامة.



يرجى ملاحظة أن اللحام في البيئات الضيقة يتطلب الإشراف من مسافة آمنة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون لحام بعض المواد المحتوية على الرصاص أو الكاديوم أو الزنك أو الزئبق أو حتى البريليوم ضارًا بشكل خاص. قم أيضًا بتقليل الأجزاء قبل لحامها.

يجب تخزين الأسطوانات في غرف مفتوحة أو جيدة التهوية. يجب أن تكون في وضع رأسي ومثبتة على دعامة أو على عربة. يجب حظر اللحام بالقرب من الشحوم أو الطلاء.

خطر الحريق والانفجار

حماية منطقة اللحام بالكامل ، يجب إبقاء المواد القابلة للاشتعال على بعد ١١ مترًا على الأقل. يجب أن تكون المعدات المقاومة للحريق موجودة بالقرب من عمليات اللحام.



احترس من تنافر المواد الساخنة أو الشرر ، لأنه حتى من خلال الشقوق ، يمكن أن تكون مصدرًا للحريق أو الانفجار. احتفظ بالأشخاص والأشياء القابلة للاشتعال والحاويات المضغوطة على مسافة آمنة كافية. يجب تجنب اللحام في الحاويات أو الألباب المغلقة وإذا كانت مفتوحة ، يجب إفراغها من أي مادة قابلة للاشتعال أو قابلة للانفجار (زيت ، وقود ، مخلفات غاز ، إلخ). يجب عدم توجيه عمليات الطحن إلى مصدر طاقة اللحام أو إلى مواد قابلة للاشتعال.

زجاجات الغاز أو اسطوانة الغاز

يمكن أن يكون الغاز الخارج من الأسطوانات مصدرًا للاختناق في حالة التركيز في مساحة اللحام (تهوية البئر).



يجب أن يتم النقل بأمان تام: الأسطوانات مغلقة ومصدر طاقة اللحام مغلق. يجب تخزينها عموديًا والاحتفاظ بها بواسطة دعامة للحد من مخاطر السقوط. أغلق الزجاجات بين استخدامين. انتبه لتغيرات درجات الحرارة والتعرض لأشعة الشمس. يجب ألا تلامس الزجاجات لهايًا أو قوسًا كهربائيًا أو مصباحًا أو مشبكًا أرضيًا أو أي مصدر آخر للحرارة أو الإنارة. تأكد من إبعاده عن الدوائر الكهربائية ودوائر اللحام ، وبالتالي لا تقم أبدًا بلحام الأسطوانة تحت الضغط. كن حذرًا عند فتح صمام الأسطوانة ، واحتفظ برأسك بعيدًا عن الصمام وتأكد من أن الغاز المستخدم مناسب لعملية اللحام.

السلامة الكهربائية

يجب أن تحتوي الشبكة الكهربائية المستخدمة بالضرورة على اتصال أرضي. استخدم حجم المصهر الموصى به على لوحة التصنيف. يمكن أن تكون الصدمة الكهربائية مصدرًا لحادث خطير مباشر أو غير مباشر ، أو حتى مميت.



 
لا تلمس أبدًا الأجزاء الحية داخل أو خارج مصدر التيار المنخفض (المشاعل ، المشابك ، الكابلات ، الأقطاب الكهربائية) لأنها متصلة بدائرة اللحام. قبل فتح مصدر تيار اللحام ، يجب فصله عن الشبكة والانتظار لمدة دقيقتين حتى يتم تفريغ جميع المكثفات. لا تلمس الشعلة أو حامل القطب الكهربائي ومشبك العمل في نفس الوقت. احرص على تغيير الكابلات والمشاعل بواسطة أشخاص مؤهلين ومعتمدين في حالة تلفها. ابعاد قسم الكابلات حسب التطبيق. استخدم دائمًا ملابس جافة في حالة جيدة لعزل نفسك عن دائرة اللحام. ارتد أحذية عازلة مهما كانت بيئة العمل.

تصنيف المعدات EMC

هذا الجهاز من الفئة أ غير مخصص للاستخدام في موقع سكني حيث يتم توفير التيار الكهربائي من خلال شبكة إمداد الطاقة العامة ذات الجهد المنخفض. قد تكون هناك صعوبات محتملة في ضمان التوافق الكهرومغناطيسي في هذه المواقع ، بسبب اضطرابات التردد الراديوي التي تم إجراؤها وكذلك المشعة.



لا يتوافق هذا الجهاز مع المواصفة IEC 61000-3-2 وهو مصمم للاتصال بشبكات الجهد المنخفض الخاصة المتصلة بشبكة الإمداد العامة فقط عند مستوى الجهد المتوسط والعالي. في حالة الاتصال بشبكة إمداد طاقة عامة ذات جهد منخفض ، تقع على عاتق مُركب أو مستخدم الجهاز مسؤولية التأكد ، بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع ، من إمكانية توصيل الجهاز.



يتوافق هذا الجهاز مع IEC 61000-3-11.

الانبعاثات الكهرومغناطيسية

ينتج التيار الكهربائي الذي يمر عبر أي موصل مجالات كهربائية ومغناطيسية موضعية (EMF). ينتج تيار اللحام مجالًا كهرومغناطيسيًا حول دائرة اللحام ومعدات اللحام.



يمكن للمجالات الكهرومغناطيسية EMF أن تتداخل مع بعض الغرسات الطبية ، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب. يجب اتخاذ تدابير وقائية للأشخاص الذين لديهم غرسات طبية. على سبيل المثال ، قيود الوصول للمارة أو تقييم المخاطر الفردية لعمال اللحام.

يجب على جميع عمال اللحام استخدام الإجراءات التالية لتقليل التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية من دائرة اللحام:

- ضع كابلات اللحام معًا - قم بتثبيتها باستخدام مشبك ، إن أمكن ؛
- ضع نفسك (الجذع والرأس) بعيدًا قدر الإمكان عن دائرة اللحام ؛
- لا تقم أبدًا بلف كابلات اللحام حول الجسم ؛
- لا تضع الجسم بين كابلات اللحام. امسك قبلي اللحام على نفس الجانب من الجسم ؛
- قم بتوصيل كابل الإرجاع بقطعة العمل في أقرب مكان ممكن من المنطقة المراد لحامها ؛
- لا تعمل بجوار مصدر تيار اللحام ، ولا تجلس عليه أو تتكئ عليه ؛
- لا تقم باللحام أثناء نقل مصدر طاقة اللحام أو وحدة تغذية الأسلاك.

يجب على مرتدي أجهزة ضبط نبضات القلب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الجهاز.
قد يكون للتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية أثناء اللحام آثار صحية أخرى غير معروفة حتى الآن.



توصيات لتقييم منطقة اللحام والتركيب

عام

يتحمل المستخدم مسؤولية تركيب واستخدام معدات اللحام بالقوس الكهربائي وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة. في حالة اكتشاف اضطرابات كهرومغناطيسية، يجب أن يتحمل مستخدم معدات اللحام القوسي مسؤولية حل الموقف بمساعدة فنية من الشركة المصنعة. في بعض الحالات، قد يكون هذا الإجراء التصحيحي بسيطاً مثل تأريض دائرة اللحام. في حالات أخرى، قد يكون من الضروري بناء درع كهرومغناطيسي حول مصدر تيار اللحام وقطعة العمل بأكملها مع تركيب مرشحات الإدخال. على أي حال، يجب تقليل الاضطرابات الكهرومغناطيسية حتى تصبح غير مزعجة.

تقييم منطقة اللحام

قبل تركيب معدات اللحام بالقوس الكهربائي، يجب على المستخدم تقييم المشاكل الكهرومغناطيسية المحتملة في المنطقة المحيطة. يجب مراعاة ما يلي:

(أ) وجود معدات اللحام بالقوس الكهربائي فوق وأسفل وجوار كابلات طاقة وتحكم وإشارات وهاتف أخرى؛

(ب) أجهزة استقبال وأجهزة الإرسال الإذاعية والتلفزيونية؛

(ج) أجهزة الكمبيوتر ومعدات التحكم الأخرى؛

(د) معدات السلامة الحرجة، على سبيل المثال، حماية المعدات الصناعية؛

(هـ) صحة السكان المجاورين، على سبيل المثال، استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة السمع؛

(و) المعدات المستخدمة للمعايرة أو القياس.

(ز) مناعة المواد الأخرى الموجودة في البيئة.

يجب على المستخدم التأكد من أن الأجهزة الأخرى المستخدمة في البيئة متوافقة. قد يتطلب هذا تدابير وقائية إضافية؛

(ح) الوقت من اليوم الذي سيتم فيه إجراء اللحام أو الأنشطة الأخرى.

يعتمد حجم المنطقة المحيطة التي سيتم النظر فيها على هيكل المبنى والأنشطة الأخرى التي تتم هناك. قد تمتد المنطقة المحيطة خارج حدود المرافق.

تقييم تركيب اللحام

بالإضافة إلى تقييم المنطقة، يمكن استخدام تقييم تركيبات اللحام القوسي لتحديد حالات الاضطراب وحلها. يجب أن يشمل تقييم الانبعاثات قياسات في الموقع كما هو محدد في الفقرة ١٠ من CISPR ١١. يمكن أن تؤكد القياسات في الموقع أيضاً فعالية تدابير التخفيف.

توصيات بشأن طرق تقليل الانبعاثات الكهرومغناطيسية

أ. شبكة إمداد الطاقة العامة: يجب توصيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي بشبكة إمداد الطاقة العامة وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة. في حالة حدوث تداخل، قد يكون من الضروري اتخاذ تدابير وقائية إضافية مثل تصفية شبكة الإمداد بالطاقة العامة. يجب مراعاة حماية كبل الإمداد في القناة المعدنية أو ما يعادله من معدات اللحام القوسي المثبتة بشكل دائم. يجب ضمان الاستمرارية الكهربائية للدرع طوال طوله. يجب توصيل الدرع بمصدر طاقة اللحام لضمان اتصال كهربائي جيد بين القناة وعلبة مصدر طاقة اللحام.

ب. صيانة معدات اللحام بالقوس الكهربائي: يجب أن تخضع معدات اللحام بالقوس الكهربائي للصيانة الروتينية على النحو الموصى به من قبل الشركة المصنعة. يجب إغلاق جميع المداخل وأبواب الخدمة والأغطية وإغلاقها بشكل صحيح عند استخدام معدات اللحام بالقوس الكهربائي. يجب عدم تعديل معدات اللحام بالقوس الكهربائي بأي طريقة بخلاف التعديلات والتعديلات المذكورة في تعليمات الشركة المصنعة. على وجه الخصوص، يجب تعديل صواعق القوس لأجهزة الإضعال والتثبيت بالقوس وفقاً لتوصيات الشركة الصانعة.

ج. كابلات اللحام: يجب أن تكون الكابلات قصيرة قدر الإمكان، وأن توضع بالقرب من بعضها البعض بالقرب من الأرض أو على الأرض.

د. الترابط المتساوي الجهد: يجب مراعاة ربط جميع الأجسام المعدنية في المنطقة المحيطة. ومع ذلك، فإن الأجسام المعدنية الملحقة بقطعة العمل تزيد من خطر تعرض المشغل لصدمات كهربائية إذا لامس هذه العناصر المعدنية والقطب الكهربائي. يجب عزل المشغل عن هذه الأجسام المعدنية.

هـ. تأريض قطعة العمل: عندما لا يتم تأريض قطعة العمل للسلامة الكهربائية أو بسبب حجمها وموقعها، على سبيل المثال أجسام السفن أو الهياكل المعدنية للمباني، يمكن التوصيل الذي يربط الغرفة بالأرض، في بعض الحالات وليس دائماً، قلة من الانبعاثات. يجب توخي الحذر لتجنب تأريض الأجزاء التي قد تزيد من خطر إصابة المستخدمين أو إتلاف المعدات الكهربائية الأخرى. إذا لزم الأمر، يجب أن يتم توصيل الجزء المراد لحامه بالأرض مباشرة، ولكن في بعض البلدان التي لا تسمح بهذا الاتصال المباشر، يجب إجراء الاتصال بمكثف مناسب واختياره وفقاً للوائح الوطنية.

ف. الحماية والدرع: يمكن للحماية الانتقائية والدرع للكابلات والمعدات الأخرى في المنطقة المحيطة أن تحد من مشاكل الإزعاج. يمكن النظر في حماية منطقة اللحام بالكامل للتطبيقات الخاصة.

نقل وعبور مصدر اللحام الحالي

مصدر طاقة اللحام مجهز بمقبض علوي يسمح بحمله باليد. احرص على عدم التقليل من وزنه. لا يعتبر المقبض وسيلة حبال.



لا تستخدم أسلاك توصيل أو شعلة لتحريك مصدر طاقة اللحام. يجب نقله إلى وضع عمودي.

لا تهر مصدر الطاقة على الأشخاص أو الأشياء

لا تقم مطلقاً برفع زجاجة الغاز ومصدر الطاقة في نفس الوقت. معايير النقل الخاصة بهم متميزة.

من الأفضل إزالة بكرة السلك قبل رفع أو حمل مصدر طاقة اللحام.

تركيب الأجهزة

- ضع مصدر طاقة اللحام على أرضية عميل أقصى قدره ١٠ درجات.
- توفير مساحة كافية لتهوئة مصدر طاقة اللحام وأجهزة التحكم في الوصول.
- لا تستخدم في بيئة بها غبار معدني موصل.
- يجب حماية مصدر طاقة اللحام من مطر القيادة وأشعة الشمس المباشرة.
- الجهاز لديه درجة حماية IP2١، وهذا يعني:
 - الحماية من الوصول إلى الأجزاء الخطرة من الأجسام الصلبة التي يبلغ قطرها < ١٢,٥ مم و
 - حماية ضد تساقط قطرات الماء عمودياً.

يجب فك كبلات الطاقة والتعميد واللحام تماماً لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص والأشياء بسبب الاستخدام غير الصحيح والخطير لهذه المواد.



يمكن لتيارات اللحام الشاردة أن تدمر الموصلات الأرضية ، وتتلصق المعدات والأجهزة الكهربائية ، وتتسبب في تسخين المكونات مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.



- يجب أن تكون جميع وصلات اللحام متصلة بإحكام ، افحصها بانتظام!
- تأكد من أن تثبيت الجزء متين وبدون مشاكل كهربائية!
- قم بربط أو تعليق جميع الأجزاء الموصلة للكهرباء لمصدر اللحام مثل الهيكل وأنظمة النقل والرفع بحيث يتم عزلها!
- لا تضع معدات أخرى مثل المثاقب وأدوات الشد وما إلى ذلك على مصدر اللحام أو العربة أو أنظمة الرفع دون عزلها!
- ضع دائماً مشاعل اللحام أو حاملات الأقطاب الكهربائية على سطح معزول عندما لا تكون قيد الاستخدام!

نصائح الصيانة

- يجب أن يقوم بالخدمة شخص مؤهل فقط. يوصى بإجراء صيانة سنوية.
- أفضل الطاقة عن طريق فصلها ، وانتظر دقيقتين قبل العمل على الجهاز. في الداخل ، الفولتية والتيارات عالية وخطيرة.
- قم بإزالة الغطاء والغبار بانتظام باستخدام منفاخ هواء. اغتنم الفرصة لفحص التوصيلات الكهربائية بأداة معزولة بواسطة موظفين مؤهلين.
- تحقق بانتظام من حالة سلك الطاقة. في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل ، وذلك لتجنب أي خطر.
- اترك فتحات مصدر طاقة اللحام خالية لدخول وخروج الهواء.
- لا تستخدم مصدر طاقة / جهد اللحام هذا لإذابة الأنابيب أو إعادة شحن البطاريات / المراكم أو بدء تشغيل المحركات.



التثبيت - تشغيل المنتج

لا يجوز إجراء التثبيت إلا من قبل الموظفين ذوي الخبرة المصرح لهم من قبل الشركة المصنعة. أثناء التثبيت ، تأكد من فصل المولد عن مصدر التيار الكهربائي. يوصى باستخدام كابلات اللحام المرفقة مع الجهاز للحصول على الإعدادات المثلى للمنتج.

وصف

شكراً لاختيارك! من أجل الحصول على أقصى قدر من الرضا من محطتك ، يرجى قراءة ما يلي بعناية: المحطات في نطاق EASYMIG هي محطات MIG / MAG شبه أوتوماتيكية ، وأسلاك محفورة ومحطات MMA. يمكن ضبطها يدوياً ومساعدتها من خلال شبكة الضبط الموجودة على المنتج. يوصى باستخدامها في لحام الفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم.

تغذية كهربائية

يتم تزويد هذا الجهاز بمقبس من النوع ١٦ CEEV / A ٧ ويجب استخدامه فقط في الترتيبات الكهربائية أحادية الطور ٢٣٠ فولت (٦٠٠-٥٠ هرتز) بثلاثة أسلاك مع محايد مؤرض. يشار إلى التيار الممتص الفعال (I_{eff}) على الجهاز ، لأقصى شروط الاستخدام. تحقق من أن مصدر الطاقة ووسائل حمايته (المصهر و / أو قاطع الدائرة) متوافقان مع التيار المطلوب في الاستخدام. في بعض البلدان ، قد يكون من الضروري تغيير القابس للسماح باستخدامه في أقصى الظروف. يجب وضع الجهاز في مثل هذه الطريقة التي يمكن الوصول إلى قابس التيار الكهربائي.

وصف الوظيفة (الشكل 1)

١- واجهة إعدادات معلمات اللحام (سرعة السلك / الجهد المرجعي).	٦- كابل الطاقة (٢,٢٠ م)
٢- التبديل: MIG / MMA	٧- مفتاح تشغيل / إيقاف
٣- وصلات الشعلة القياسية الأوروبية	٨- حامل بكرة ١٠٠ مم (EASYMIG ١١٠/١٣٠/١٤٠) أو ٢٠٠/١٠٠ مم (EASYMIG ١٥٠)
٤- موصلات	٩- مدخل الغاز
٥- كابل قطبية عكسي	١٠- شعلة ثابتة

استخدام سلك التمديد

يجب أن تكون جميع أسلاك التمديد بالحجم والمقطع الصحيحين لجهد الجهاز. استخدم سلك تمديد يتوافق مع اللوائح الوطنية.

قسم الامتداد (>٤٥ م)	مساهمة الجهد
١,٥ مم ²	٢٣٠ فولت - ١ ~

لحام شبه أوتوماتيكي من الفولاذ / الفولاذ المقاوم للصدأ (MAG MODE)

حدد جهد الخرج واضبط سرعة السلك وفقاً للتوصيات الواردة في الجدول الموضح على الجهاز وفقاً لسمك الأجزاء المراد لحامها.

يمكن لـ EASYMIG لحام 0.6 / 0.8 من الفولاذ أو 0.8 من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم توفير أنبوب الاتصال ، أهدود الأسطوانة ، غمد الشعلة لهذا التطبيق. لتتمكن من لحام سلك بقطر 0.6 ، استخدم شعلة لا يتجاوز طولها 3 أمتار. يتم تسليم الجهاز بشكل قياسي ليعمل بسلك Ø 0.8 من الفولاذ أو الفولاذ المقاوم للصدأ. يتم توفير أنبوب الاتصال ، أهدود الأسطوانة ، غمد الشعلة لهذا التطبيق. لتتمكن من لحام سلك بقطر 0.6 ، استخدم شعلة لا يتجاوز طولها 3 أمتار. يُنصح بتغيير أنبوب التلامس (الشكل IV-D) وكذلك بكرة البكرة المُدارة بمحرك بنموذج ذي أهدود 0.6 (المراجع 0٢٣٣٩/٠٣٩٤٨٣ - غير مزود). في هذه الحالة ، ضعها بطريقة تراعي النقش 0.6. يتطلب الاستخدام في الفولاذ غاز لحام محدد (Ar CO₂). يمكن أن تختلف نسبة ثاني أكسيد الكربون_{١٠٠} لنوع الغاز المستخدم. بالنسبة للفولاذ المقاوم للصدأ ، استخدم خليط ٧٢ CO₂. لاختيار الغاز ، اطلب المشورة من الموزع. يتراوح تدفق الغاز الفولاذي بين ٨ و ١٢ لتر / دقيقة حسب البيئة. أقصى ضغط للغاز: ٠.٥ ميغا باسكال (٥ بار).

لحام الألمنيوم شبه الأوتوماتيكي (وضع MIG)

حدد جهد الخرج واضبط سرعة السلك وفقاً للتوصيات الواردة في الجدول الموضح على الجهاز وفقاً لسمك الأجزاء المراد لحامها.

يمكن تجهيز EASYMIG ١٤٠ و ١٥٠ للحام بأسلاك الألمنيوم بقطر 0.8 أو ١.0 (الشكل II-B). يمكن استخدام EASYMIG ١١٠ و ١٣٠ للحام بالألمنيوم بقطر 0.8 من حين لآخر وليس بشكل مكثف. في هذه الحالة ، يجب أن يكون السلك المستخدم صعباً لتسهيل اللف (نوع AIMGo). يتطلب الاستخدام في الألمنيوم غاز أرجون نقياً محمداً (Ar). لاختيار الغاز ، اطلب المشورة من موزع الغاز. يتراوح تدفق الغاز في الألمنيوم بين ٢٠ و ٣٠ لتر / دقيقة حسب البيئة وخبرة عامل اللحام. أقصى ضغط للغاز: ٠.٥ ميغا باسكال (٥ بار).

فيما يلي الاختلافات بين استخدامات الفولاذ والألمنيوم:

- استخدام بكرات محددة للحام الألمنيوم.
- ضع حداً أدنى من الضغط على بكرات الضغط للبكرة الآلية حتى لا يتم تكسير السلك.
- استخدم الأنابيب الشعري فقط للحام الفولاذ / الفولاذ المقاوم للصدأ.
- يتطلب تحضير شعلة ألمنيوم عناية خاصة. لها غلاف من التفلون لتقليل الاحتكاك. لا تقطع الغمد عند حافة التركيب ، يجب أن يتجاوز طول الأنابيب الشعري الذي يحل محله ويستخدم لتوجيه السلك من البكرات.
- نصيحة الاتصال: استخدم طرف تلامس خاص من الألمنيوم قطره 0.8 (المراجع 0٤١٠٥٩ - غير مزود).

لحام الأسلاك "بدون غاز"

حدد جهد الخرج واضبط سرعة السلك وفقاً للتوصيات الواردة في الجدول الموضح على الجهاز وفقاً لسمك الأجزاء المراد لحامها.

يمكن لسلك EASYMIG لحام السلك "بدون غاز" بشرط عكس القطبية (أقصى عزم شد يبلغ ٥ نيوتن متر). لتهيئة هذا الاستخدام ، راجع التعليمات الموجودة في الصفحة ٧٥. يمكن أن يتسبب سلك اللحام المغلف بالهزمو المرود بفوهة قياسية في ارتفاع درجة الحرارة وتلف الشعلة. يفضل استخدام فوهة خاصة "بدون غاز" (المراجع 0٤١٨٦٨) ، أو قم بإزالة الفوهة الأصلية (الشكل III).

اللحام الكهربائي المطلي

- يجب فصل كابل عكس القطبية في MMA لتوصيل حامل القطب الكهربائي وكابلات تثبيت العمل في الموصلات. احترم القطبية الموضحة على عبوة الأقطاب الكهربائية.
- احترم القواعد الكلاسيكية للحام.
- جهازك مزود بوظيفة خاصة بالعاكسات:
- يسمح لك مضاد الالتصاق بخلع القطب بسهولة دون جعله أحمر في حالة الالتصاق.
- تتطلب وظيفة مقاومة الالتصاق ، بعد تشغيلها ، وقت انتظار يبلغ حوالي ٣ ثوانٍ قبل أن تتمكن من استئناف اللحام العادي.

واجهة التحكم (الشكل V)

	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • الضوء الأخضر "ON": عندما يتم تشغيل الجهاز ، يضيء الضوء. • في حالة حدوث عطل كهربائي ، ينطفئ مؤشر LED الأخضر ويبقى الجهاز تعمل بالطاقة حتى يتم فصل سلك الطاقة.
	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • ضوء برتقالي مضاء: • درجة حرارة زائدة: في هذه الحالة انتظر بضع دقائق ، سيصل • ينطفئ الضوء ويعاد تشغيل الجهاز. • التيار الزائد في الدائرة الأولية: في هذه الحالة ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز (مع المفتاح الرئيسي) ، ثم قم بتشغيله مرة أخرى
	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • الزر الأيسر: • لحام MIG / MAG: يسمح لك بضبط سرعة تغذية السلك حتى السرعة القصوى. • لحام MMA: يسمح بتعديل قيمة تيار اللحام.



• الزر الأيمن: يضبط جهد نقطة الضبط حتى القيمة القصوى

4

نصيحة

غالبًا ما يتم ضبط سرعة السلك "بالضوء": يجب أن يكون القوس مستقرًا وله طقطقة قليلة جدًا. إذا كانت السرعة منخفضة جدًا ، فلن يكون القوس مستمرًا. إذا كانت السرعة عالية جدًا ، ينشقق القوس ويميل السلك إلى دفع الشعلة للخلف.

إجراءات تجميع الملفات والشعلات (الشكل الرابع)

• قم بإزالة الفوهة (الشكل E) وطرف التلامس (الشكل D) من الشعلة. افتح باب المحطة.

تين. الى :

ضع الملف على دعمه:

• اضبط الفرامل (١) لمنع القصور الذاتي للبكرة من تشابك السلك عند توقف اللحام. بشكل عام ، لا تتألق! ثم برغي مثبت الملف (٢).
الـ ASYMIG ١٥٠: لتركيب بكرة ٢٠٠ مم ، أحكم ربط البكرة قدر الإمكان. يستخدم المحول (٤) فقط لتركيب بكرة ٢٠٠ مم.

تين. ب:

ضع أسطوانة (أسطوانات) المحرك المناسبة لاستخدامك. البكرات المتوفرة عبارة عن بكرات ذات أخدود مزدوج (٠,٨ و ٠,٩). يتوافق القطر الموضح على الأسطوانة مع السلك المستخدم: بالنسبة لسلك فولاذي ٠,٨ مم ، استخدم أخدود ٠,٨ فولت. لسلك محفور ٠,٩ مم ، اقلب الأسطوانة لاستخدام الأخدود ٠,٩ مم. بالنسبة لسلك الألمنيوم ٠,٨ مم ، استبدل الأسطوانة بطراز به أخدود ٠,٨ مم على شكل حرف U (غير مرفق).

تين. ضد :

لضبط ضغط وحدة تغذية الأسلاك الآلية ، اتبع ما يلي:

- قم بفك المقبض (٣) إلى أقصى حد ممكن وقم بخفضه ، ثم أدخل السلك ، ثم أغلق البكرة الآلية دون إحكام ربطها.
- قم بتشغيل المحرك بالضغط على زناد الشعلة
- اربط المقبض مع الاستمرار في الضغط على زناد الشعلة. عندما يبدأ الخيط في السحب ، توقف عن الشد.
- ملحوظة: بالنسبة لسلك الألمنيوم ، ضع حدًا أدنى من الضغط حتى لا يتم سحق السلك.
- أخرج السلك من الشعلة بحوالي ٥ سم ، ثم ضع طرف التلامس المناسب للسلك المستخدم (الشكل D) ، وكذلك الفوهة (الشكل E) ، في نهاية الشعلة.

توصيل الغاز

- قم بتركيب منظم ضغط مناسب على زجاجة الغاز. قم بتوصيله بألة اللحام (الشكل F) مع الأنبوب المزود. ضع المشابك على ٢ لمنع التسرب.
- اضبط تدفق الغاز عن طريق ضبط مقبض الضغط الموجود في منظم الضغط.
- ملحوظة: لتسهيل ضبط تدفق الغاز ، قم بتشغيل بكرات المحرك بالضغط على مشغل الشعلة (قم بفك مقبض وحدة تغذية الأسلاك لتجنب سحب السلك).
- لا ينطبق هذا الإجراء على اللحام في وضع "بدون غاز".

المجموعات الموصى بها

التدفق (لتر / دقيقة)	Ø فوهة (مم)	Ø سلك (مم)	التيار (أ)	التيار (أ)	التيار (أ)
١٢-١٠	١٢	٠,٨	١٠٠-٢٠	٢٠-٠,٨	MIG
١٥-١٢	١٥-١٢	١,٠	٢٠٠-١٠٠	٤-٢	MIG
١٠-٨	١٢	٠,٦	٨٠-١٥	١,٥-٠,٦	٣
١٢-١٠	١٥-١٢	٠,٨	١٥٠-٨٠	٣-١,٥	٣

خطر الإصابة من الأجزاء المتحركة

- تحتوي بكرات الخراطيم على أجزاء متحركة يمكن أن تلتقط اليدين أو الشعر أو الملابس أو الأدوات وتتسبب في الإصابة!
- لا تصل إلى المكونات الدوارة أو المتحركة أو أجزاء المحرك!
- تأكد من أن أغطية السكن أو الأغطية الواقية تظل مغلقة بإحكام أثناء التشغيل!
- لا ترتدي القفازات عند ربط سلك الحشو وتغيير بكرة سلك الحشو.



الحماية الحرارية والنصائح

- هذه المحطة مزودة بنهوية تنظمها درجة حرارة الجهاز. عندما تتحول المحطة الفرعية إلى الحماية الحرارية ، فإنها لم تعد تقدم أي تيار. يضيء مصباح LED البرتقالي (٢-Fig-V) حتى تعود درجة حرارة المحطة الفرعية إلى وضعها الطبيعي.
- ترك فتحات الجهاز خالية لدخول وخروج الهواء.
- اترك الجهاز موصلاً بالكهرباء بعد اللحام وأثناء الحماية الحرارية للسماح بالتبريد.
- احترم القواعد الكلاسيكية للحام.
- تأكد من وجود تهوية كافية.
- لا تعمل على سطح مبلل.

الشذوذ ، الأسباب ، سبل الانتصاف


العلاجات	الأسباب المحتملة	الأعراض
نظف أنبوب التلامس أو قم بتغييره وأعد تطبيق المنتج المضاد للاتصاق.	الخدوش تسد الفتحة.	تدفق سلك اللحام ليس ثابتًا.
- افحص ضغط الأسطوانات أو استبدالها. - قطر السلك غير مطابق للأسطوانة. - غمد دليل الأسلاك في الشعلة غير متوافق.	السلك يتزاح في الحصى.	
حرر الفرامل والبكرات	بكرة الفرامل أو الأسطوانة ضيقة جدًا.	محرك تغذية الأسلاك لا يعمل.
تحقق من أن زر التشغيل في وضع التشغيل.	مشكلة الطاقة	
نظف أو استبدل.	بطانة دليل الأسلاك المتسخة أو التالفة.	تغذية الأسلاك الخاطئة.
شد الأسطوانة أكثر	أسطوانة القرص ليست ضيقة بدرجة كافية	
حرر الفرامل.	الفرامل البكرة ضيقة للغاية.	
انظر إلى اتصال المقبس ومعرفة ما إذا كان المقبس مزودًا جيدًا بمرحلة ومحايدة.	اتصال قابس التيار الكهربائي غير صحيح.	لا يوجد تيار لحام.
افحص الكابلات الأرضي (التوصيل وحالة المشبك).	اتصال أرضي سيء.	
تحقق من زناد الشعلة.	موصل الطاقة معطل.	
افحص الغلاف وجسم الشعلة.	سحق غمد دليل الأسلاك.	يسد الخليط بعد الحصى.
استبدالها أو نظفها.	ازدحام الأسلاك في الشعلة.	
تحقق من وجود الأنبوب الشعري.	لا يوجد أنبوب شعري.	
تقليل سرعة السلك	سرعة السلك عالية جدًا.	
التدفق الصحيح للغاز.	تدفق الغاز غير كافٍ.	حبة اللحام مسامية.
تنظيف المعادن الأساسية.	زجاجة غاز فارغة.	
استبدالها.	جودة الغاز غير مرضية.	
منع المسودات وحماية منطقة اللحام.	دوران الهواء أو تأثير الرياح.	
نظف فوهة الغاز أو استبدالها.	فوهة الغاز مسدودة للغاية.	
استخدم سلكًا مناسبًا للحام MIG-MAG.	جودة الخليط رديئة.	
نظف الجزء قبل اللحام	حالة السطح المراد لحامه من نوعية رديئة (الصدأ ، إلخ)	جسيمات شرارة مهم جدا.
انظر تعليمات اللحام.	جهد القوس الكهربائي منخفض جدًا أو مرتفع جدًا.	
افحص وضع المشبك الأرضي في أقرب مكان ممكن من المنطقة المراد لحامها	زيادة الوزن الضعيفة.	
اضبط تدفق الغاز.	غاز التدريع غير كافٍ.	
تحقق مما إذا كانت وصلة الغاز بجوار المحرك متصلة جيدًا. تحقق من صمام الملف اللولبي.	اتصال غاز سيئ	لا غاز يخرج من الشعلة

يضمن


يغطي الضمان جميع العيوب أو عيوب التصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء (قطع الغيار والعمالة). الضمان لا يغطي:

- جميع الأضرار الأخرى الناجمة عن النقل.
- الاهتراء العادي للأجزاء (مثل الكابلات والمشابك وما إلى ذلك).
- الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير السليم (خطأ في مصدر الطاقة ، السقوط ، التفكيك).
- الأعطال المتعلقة بالبيئة (التلوث ، الصدأ ، الغبار).
- في حالة حدوث عطل ، أعد الجهاز إلى الموزع الخاص بك ، مع إرفاق:
- إثبات شراء مؤرخ (إيصال نقدي ، فاتورة ، إلخ)
- ملاحظة تفسيرية للانتهاء.


EASYMIG 150

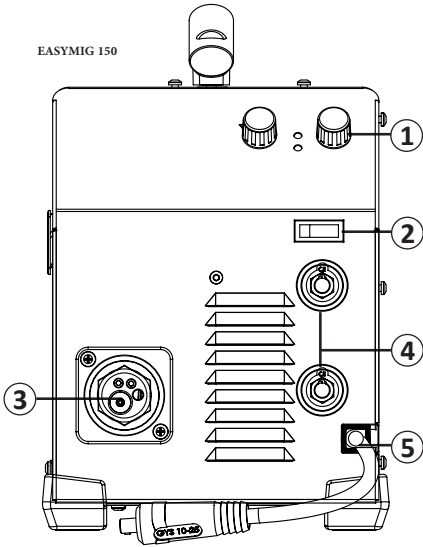


EASYMIG 140

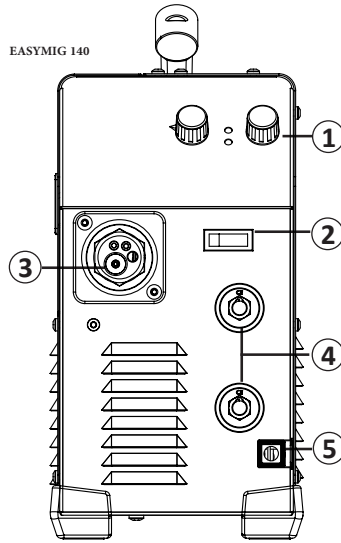




EASYMIG 110/130

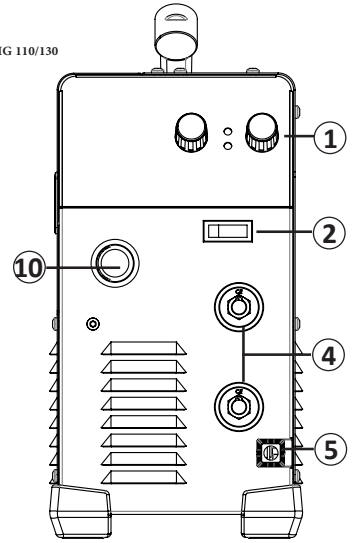



EASYMIG 150

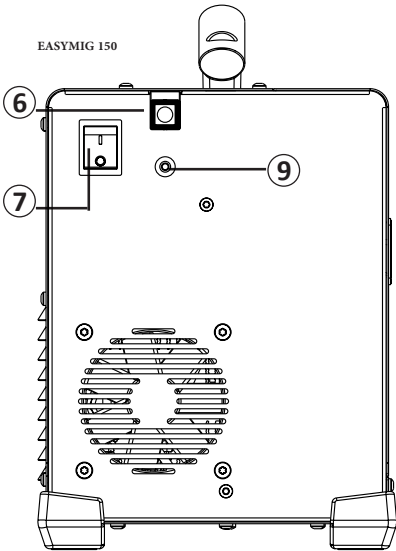


EASYMIG 110/130/140

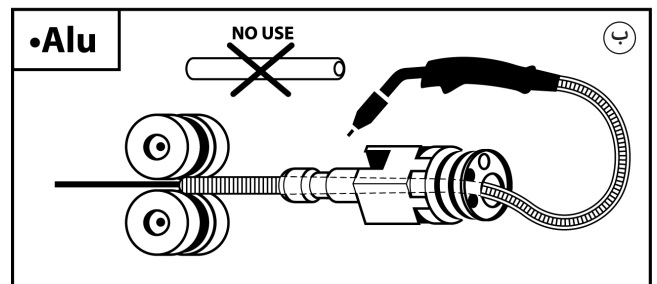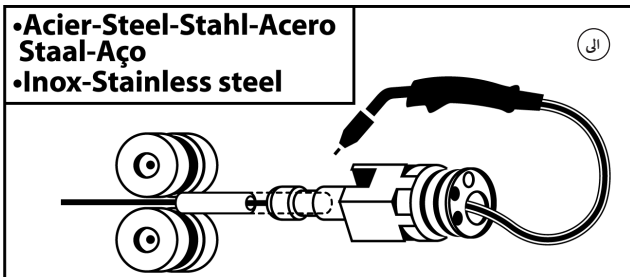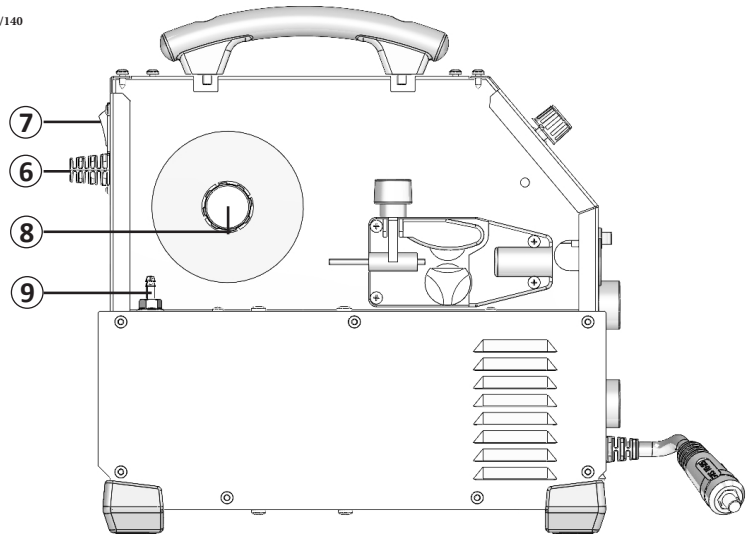

جيم يزي 110/130/140/150

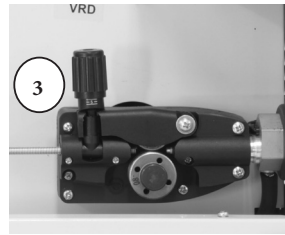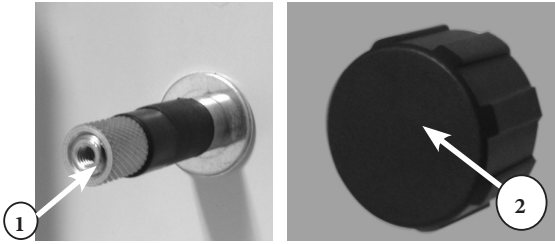

150 جيم يزي



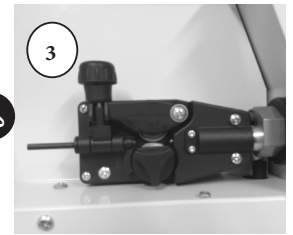


110/130/140 جيم يزي

دض

150 جيم يزي

س ل ا

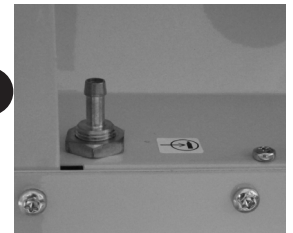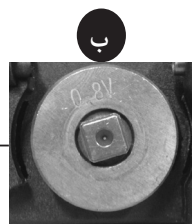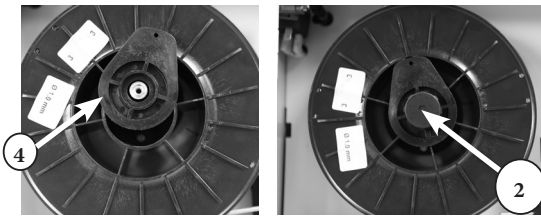

MIG/MAG WELDING GUIDE

	Steel Ø 0.6/0.8 ArCO2	Steel Ø 0.9 no gas	Alu Ø 0.8 Ar
0.8 mm	3>5.5 MIND>A	3>4 MIND>A	4>7 MIND>A
1.0 mm	4>5.5 A>D	3.5>4.5 A>B	5>7 MIND>A
1.5 mm	4.5>8 B>F	4.5>5.5 B>D	7>8 MIND>B
2.0 mm	4.5>8 C>MAX	5>6.5 C>F	9>10 B>C
3.0 mm	6>9 E>MAX	6>9 E>MAX	9>10 C>E

Designed in France

3

2

4



1

ON



m/min

U



• رايغ عطق

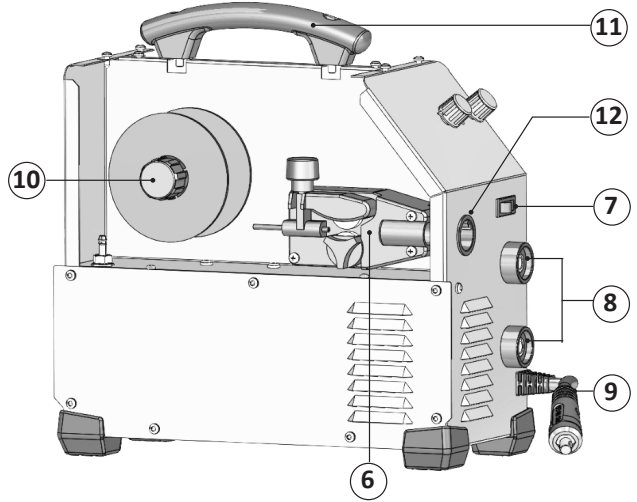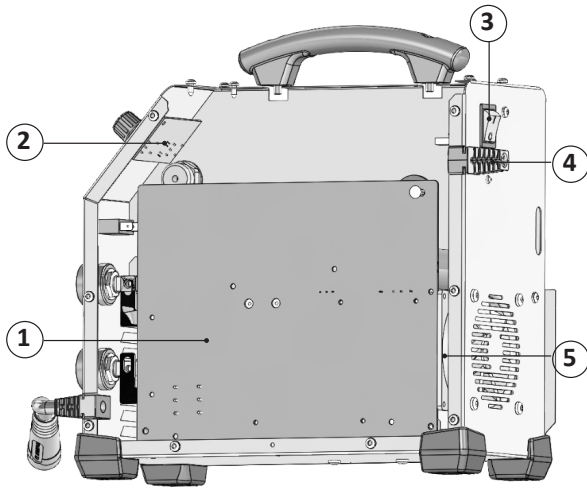

• 140 غيم يزي

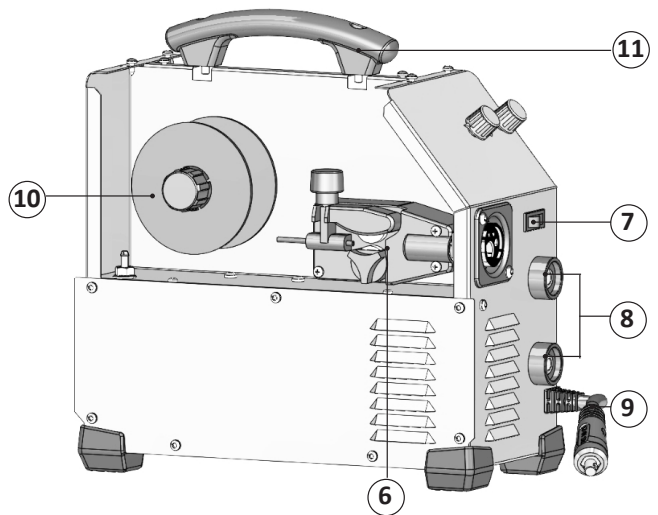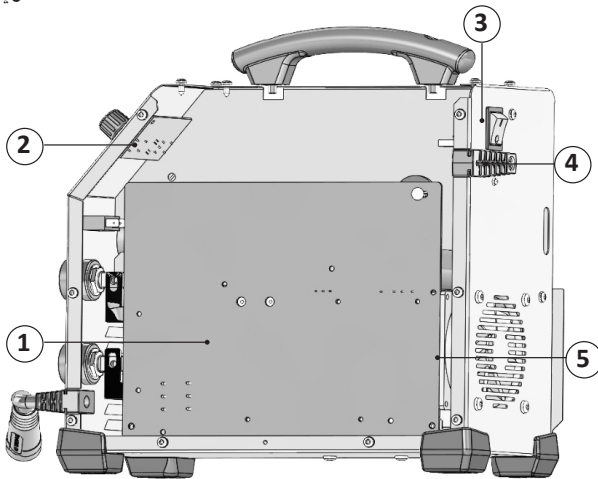


• 150 جيم يزي

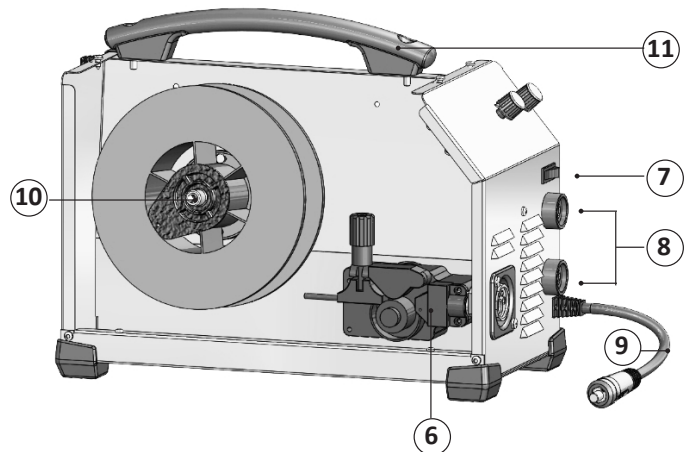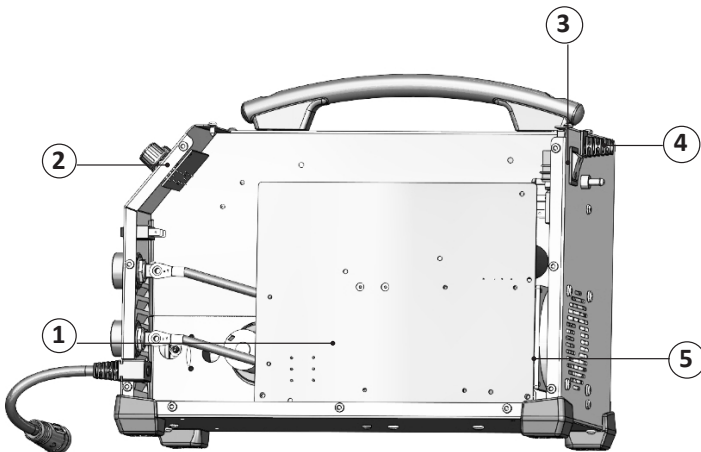



١٥٠	١٤٠	١٣٠	١١٠		
٥٣٤٨٩	٥٣٤٩٠	٥٣٤٩٢	٥٣٥٢١		اللوحة الرئيسية ١
٥٣٤٩١					لوحة العرض ٢
٥٣٤٦٠					يُحوّل ٣
٢١٤٦٨					سلك الطاقة ٤
٥١٠٤٨		٥٣٥٢٣			معجب ٥
٥١٠٢٦	٥٣٢٧٠				بكرة آلية (بدون بكرة) ٦
٥٣٤٦٦					مفتاح MIG / MMA ٧
٥٣٤٠٧					٤/١ موصل كابل أرضي ٨
٧١٩١٨		٥٣٥٢٤			كابل قطبية عكسي ٩
٧١٦٠١	٥٣٢٦٨				حامل البكرة ١٠
٥٦٠٤٨	٥٦٠٤٧				مقبض ١١
-		٥٣٤١٦			شعلة ١٢

EASYMIG 110

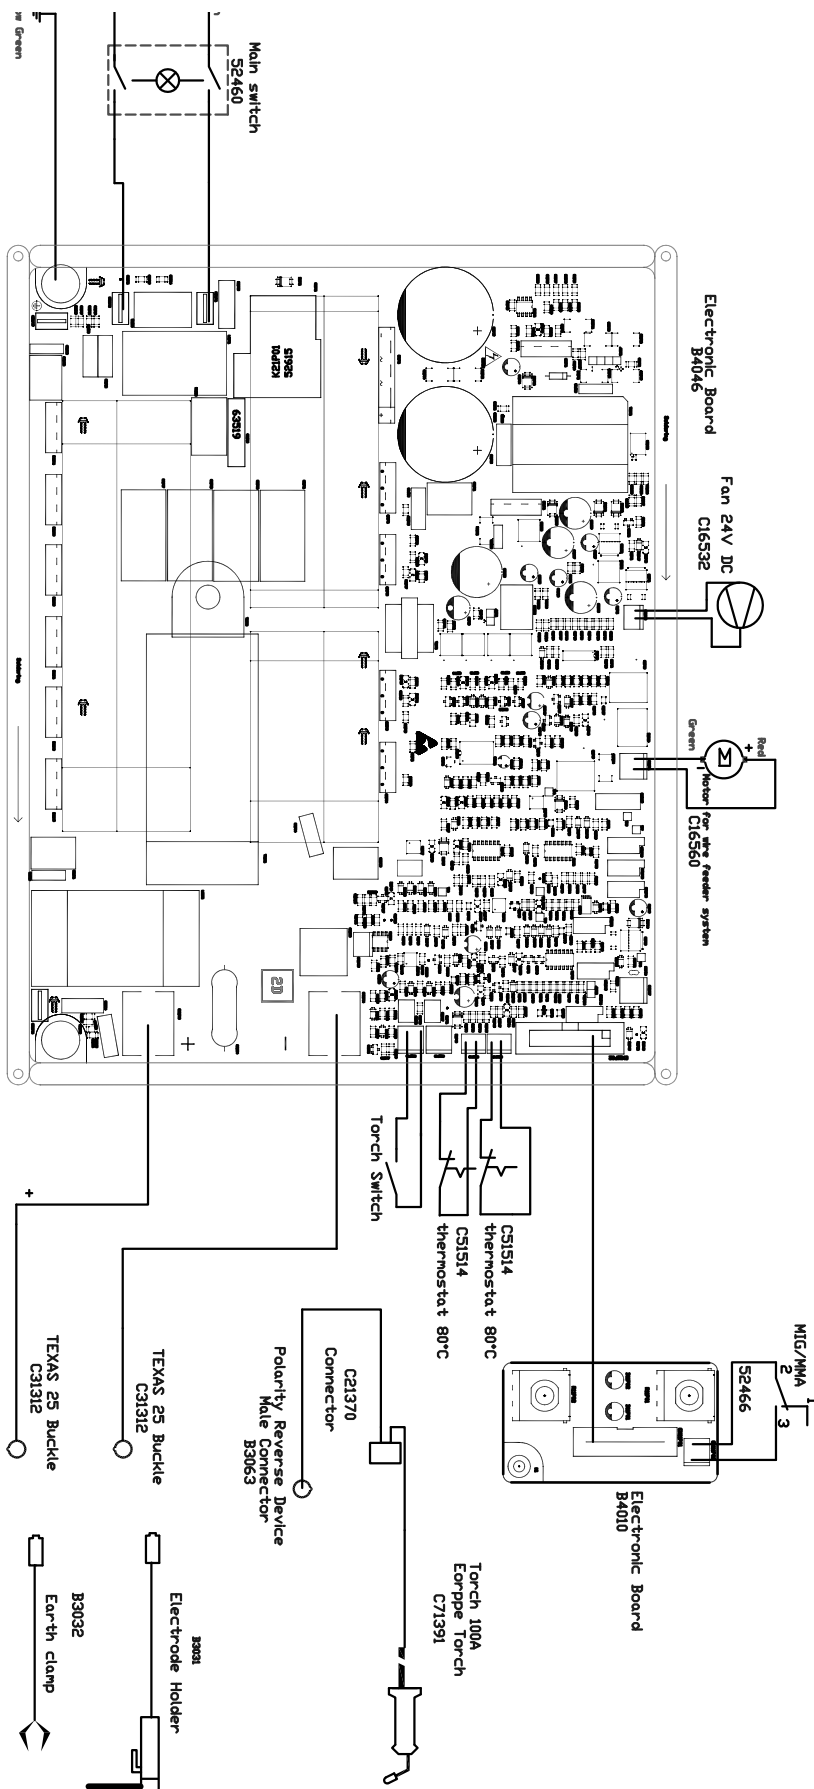


EASYMIG 130

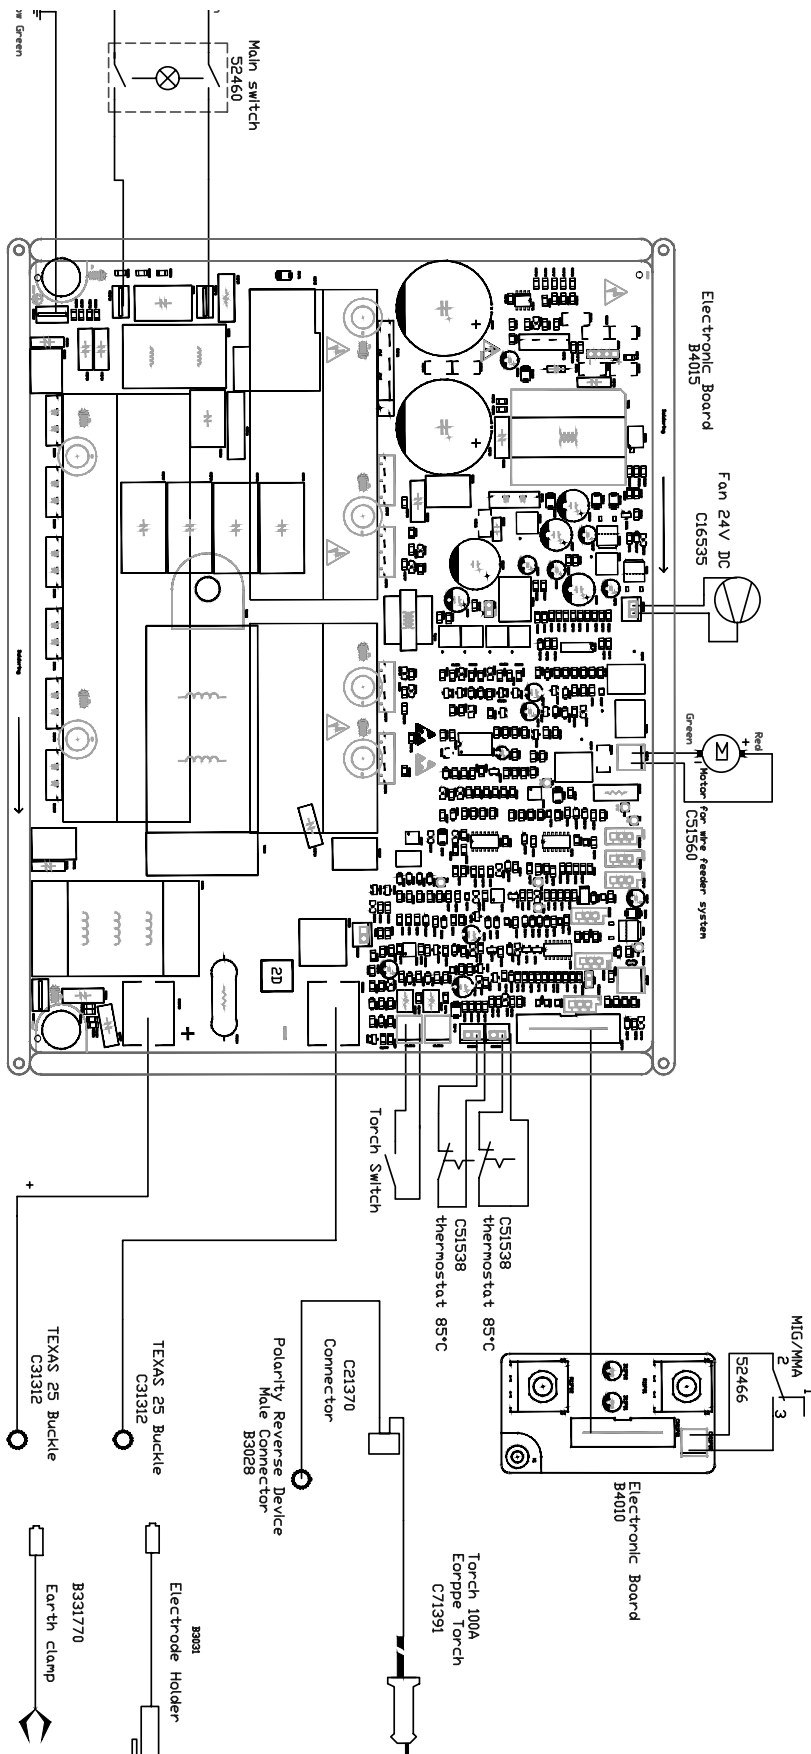

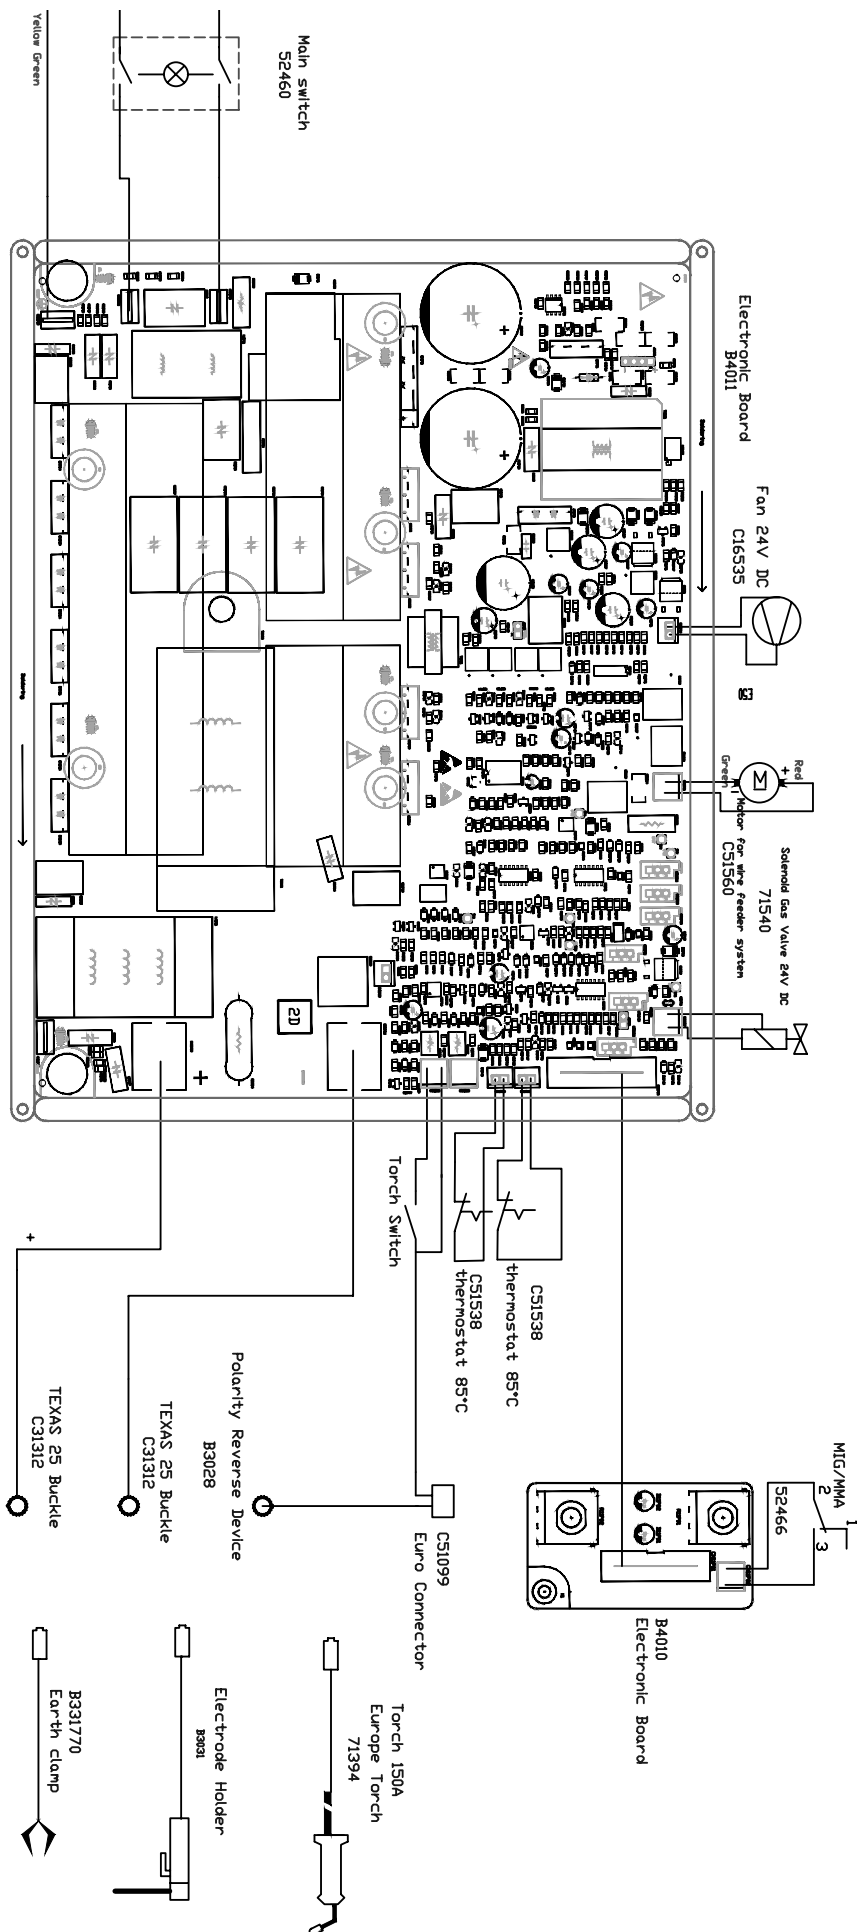

EASYMIG 150

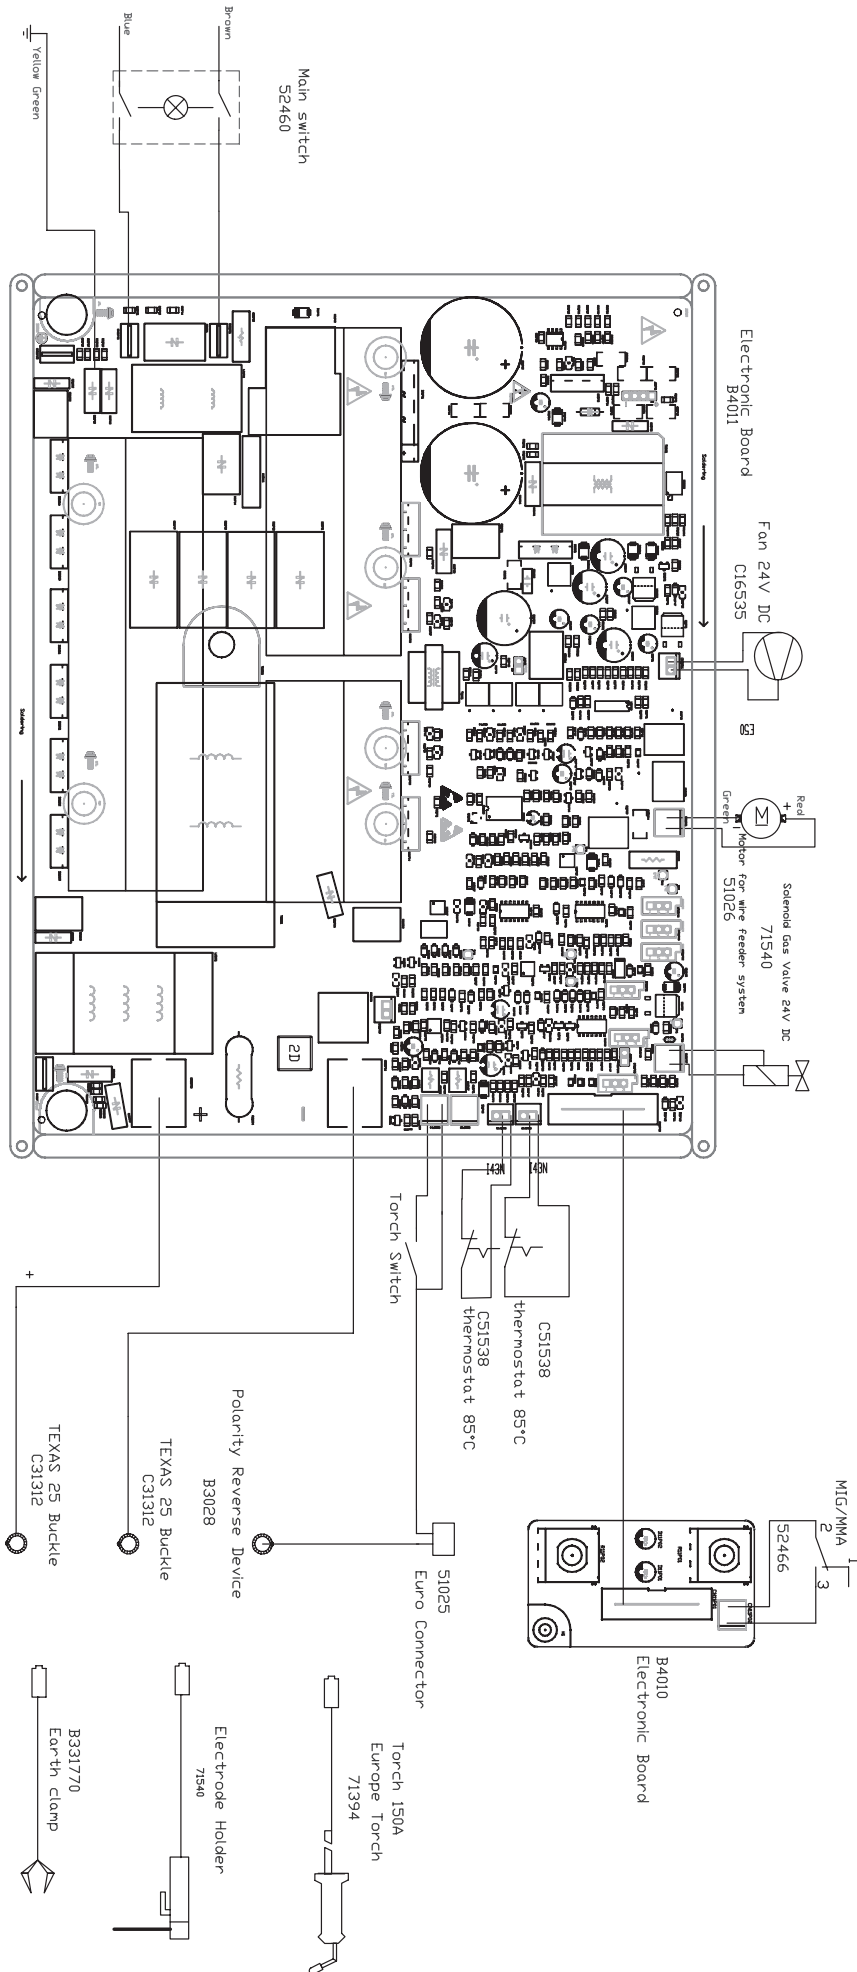

المواصفات التقنية

أساسي												
١٥٠				١٤٠				١٣٠	١١٠	U1	مصدر التيار	
٢٣٠ فولت +/- ١٥٪											تردد التيار الكهربائي	
٦٠/٥٠ هرتز											عدد المراحل	
١											فتيل قاطع الدائرة	
١١٦											I _{eff}	أقصى تيار العرض الفعال
١٩٨		١٩٨		١٩٣		١٩٥			I _{max}	أقصى تيار العرض		
١٢٥,٢		١٢٥,٢		١٢٠,٧		١١٧,٢				قسم التيار الكهربائي		
٣ × ١,٥ مم ²											أقصى طاقة نشطة مستهلكة	
٣٥٧٢ واط		٣٥٧٢ واط		٢٩٢٣ واط		٢٣٣١ واط				الاستهلاك في المحمول		
٤٦ واط		٤٦ واط		٦٠ واط		٦٧,٨ واط				I _{rmax} في I _{rmax}		
٪٨٣,١		٪٨٣,١		٪٨٦,٩		٪٨٧				عامل الطاقة في I _{rmax}		
٠,٦٢		٠,٦٢		٠,٦١		٠,٥٩			λ	EMC فئة		
الى											فانوي	
MIG-MAG								MIG-MAG			U٠	الجهد بدون حمل
٦٢ فولت											(التكلفة الإجمالية للملكية)	
العاصمة											طبيعة تيار اللحام	
MIG-MAG / MMA											طرق اللحام	
١٢٠		١٣٠		١٢٠		١٣٠				الحد الأدنى من تيار اللحام		
١١٢٠ → ٢٠		١١٤٠ → ٢٠		١١٢٠ → ٢٠		١١٠٠ → ٢٠			أنا ٢	تيار الإخراج المقدر		
٢٤٨ → ٢٠,٨		٢١ → ١٥,٥		٢٤٨ → ٢٠,٨		٢٠ → ١٥,٥			U٢	جهد الخرج التقليدي		
٢٤٨ فولت		٢١ فولت		٢٤ فولت		٢٣,٢ فولت			إعكاس			
٪١٥		٪١٥		٪٢٠		٪٢٠						
١٧٠		١٨٠		١٧٠		١٥٠			٪٦٠	* دورة التشغيل عند ٤٠ درجة مئوية (١٠ دقائق) ، معيار EN٦٠٩٧٤-١		
١٦٠		١٧٠		١٦٠		١٥٠			٪١٠٠			
٠,٦ → ٠,٨ مم								فُولَادٌ				
٠,٨ مم								من الفولاذ المقاوم للصدأ				
٠,٨ → ١,٠ مم				٠,٨ مم				الألومنيوم				
٠,٦ → ٠,٩ ملم								سلك محفور				
اليورو								-				
الى								د				
٢ → ١٠ م / دقيقة		٢ → ١٠ م / دقيقة		٣ → ٩ م / دقيقة		٢ → ٨ م / دقيقة						
١٠ واط												
٢٠٠ ملم		١٠٠٠ ملم									الحد الأقصى لقطر ملف الحشو	
٥ كجم		١ كجم									الحد الأقصى لوزن بكرة سلك الحشو	
٠,٥ ميغا باسكال (٥ بار)								Pmax				
١٠٠ درجة مئوية → ٤٠ درجة مئوية												
٢٠٠ درجة مئوية → ٥٥ درجة مئوية												
IP٢١												
ب												
٢١ × ٢١ × ٣٠ سم		٣١ × ١٦ × ٣٤ سم		٣١ × ١٦ × ٣٤ سم		٣٣,٣ × ١٥,٥ × ٣٣,٥ سم				الأبعاد (LxWxH)		
٩,٧٦ كجم		٨ كجم		٧,٢ كجم		٧,٤٦ كجم				الوزن		

* تبييضاً | ريذجتال ءوضو سوبقلا ءافطل متي ءلالال هذھ ي فو ، ءيراجل ءوامجل لكرتشرت دق ، (لم عل ءرود نم ربلأ) فثكلم لالم ادخستال الانثأ. قئناقد 10 اهدتم ءرود ي فو ءيؤئم ءجرد 40 دنع 1-EN60974 راي عمل اقفو لم عل ءارود ذئفنت متي * TCO. هم ١00 لعل قلدطئ ، نادلبل اضعب ي ف. حطسمل ءونل ل ءال ل ءونل نم ءال ل ءي صاخ ي لال ل رءصم لال فصئ. طقسمل ءونل نم ءال ل ءي صاخ ي لال ل رءصم لال فصئ. ءيامل ءال ءال ل متي ي ءال ل ءيرب ءال ل هل ءامس لال ءقائل ل لم ءي زال ل ل لكرتلا. رولوال

أيقونات

⚠️ حذاري ! اقرأ دليل التعليمات قبل الاستخدام. AR	
⚡ مصدر تيار لتكنولوجيا العاكس يوفر تيارًا مباشرًا. AR	
⚡ اللحام الكهربائي المطلي - MMA (القوس المعدني اليدوي) AR	
لحام MIG / MAG AR	
مناسب للحام في بيئة تزداد فيها مخاطر التعرض لصدمة كهربائية. ومع ذلك ، يجب ألا يكون مصدر الطاقة نفسه موجودًا في مثل هذه الغرف. AR	
تيار اللحام المستمر AR	
تصنيف الجهد عدم التحميل AR	U ₀
دورة التشغيل وفقًا لمعيار EN61094-1 (10 دقائق - 40 درجة مئوية). AR	X (40 درجة مئوية)
تيار اللحام التقليدي المقابل AR	أنا ٢
أمبير AR	إلى
الفولتية التقليدية في الأحمال المقابلة AR	يو ٢
فولت AR	الخامس
هيرتز AR	هيرتز
سرعه السلك AR	
متر في الدقيقة AR	م / دقيقة
٥٠ أو ٦٠ هرتز امدادات الطاقة مرحلة واحدة AR	1~ 50/60 Hz
جهد الإمداد المقدر AR	يو ١
الحد الأقصى لتيار العرض المقتن (قيمة جذر متوسط التربيع) AR	I _{max}
أقصى تيار العرض الفعال AR	I _{eff}
تتوافق المواد مع التوجيهات الأوروبية. إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي متاح على موقعنا (انظر صفحة الغلاف). AR	
المواد المطابقة لمتطلبات المملكة المتحدة. إعلان المطابقة البريطاني متاح على موقعنا على الإنترنت (انظر الغلاف الأمامي). AR	
المواد مطابقة للمواصفات المغربية. بيان CM (CMIM) الامتثال متاح على موقعنا (انظر صفحة الغلاف). AR	
يتوافق الجهاز مع معيار EN61094-1 وجهاز EN61094-1 فئة A. AR	١-٦٠٩٧٤ IEC ١٠-٦٠٩٧٤ IEC فئة أ
يتوافق الجهاز مع المعيار EN 61094-0. AR	٥٠-٦٠٩٧٤ IEC
تخضع هذه المواد للمجموعة الانتقائية وفقًا للتوجيه الأوروبي 19/2012 / EU. لا تتخلص منها في القمامة المنزلية! AR	
منتج قابل لإعادة التدوير يندرج تحت تعليمات الفرز. AR	
علامة المطابقة EAC (الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية) AR	
معلومات درجة الحرارة (الحماية الحرارية) AR	
مدخل الغاز AR	
مخرج الغاز AR	

جیس ساس

1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex
ARance