



INVEST IN THE FUTURE

SINERGIAS MIG-MAG

Experiência da GYS ao serviço do soldador



Modo de sinergia

Uma sinergia é um auxiliar de soldadura que facilita o ajuste dos geradores.

Depois de introduzir 4 dados :

- 1** Material/gás
- 2** Diâmetro do fio
- 3** Modo de soldadura
- 4** Espessura

O produto determina automaticamente as condições ótimas de soldadura e permite ajustar as definições (velocidade de alimentação do fio, tensão, corrente, comprimento do arco).


Isto elimina ajustes demorados e otimiza os parâmetros de soldadura.




Modo de soldadura #1

STANDARD DINÂMICO

Modo universal, alta velocidade,
alta compacidade

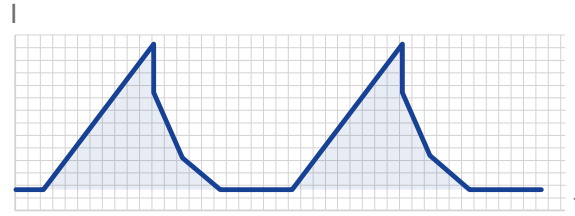

- Regime de curto-circuito totalmente controlado e adaptável para fácil soldagem
- Permite reduzir a fase globular e ganhar velocidade
- Qualidade de soldas em todas as posições
- Ideal para passes de raiz de aços carbono e aços inoxidáveis
- Baixa taxa de projeção
- Excelente estabilidade de arco
- Faixa de uso: 0,8 mm a 30 mm e mais

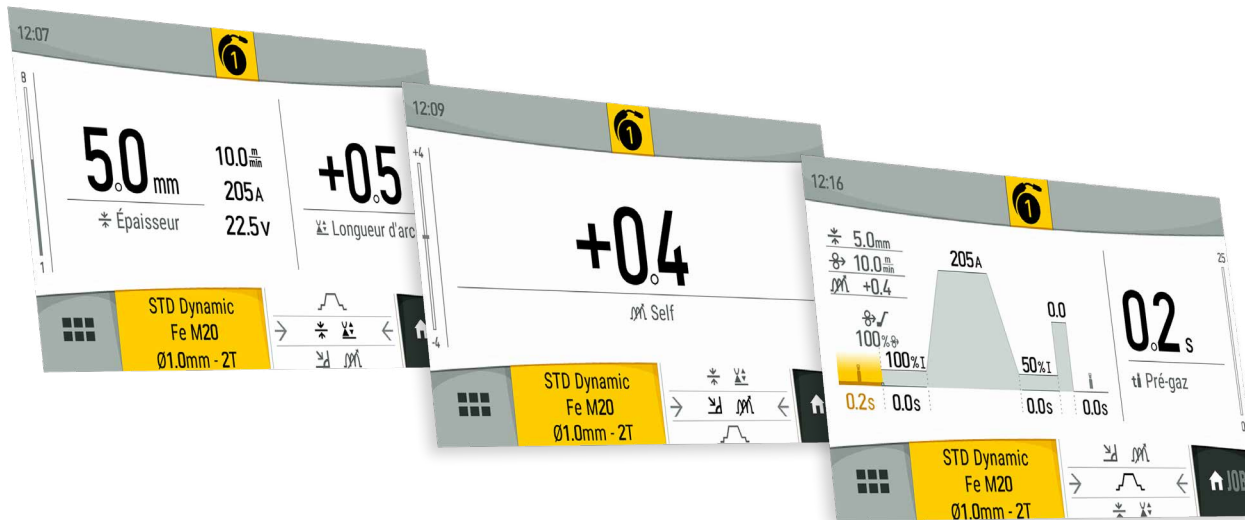


Modo de visualização: Expert




Modo de soldadura #2

STANDARD IMPACT

Arco elétrico concentrado,
penetração profunda

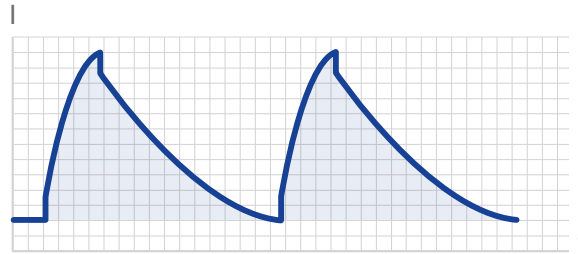

- Ideal para aços carbono
- Alto nível de produtividade, velocidade de soldagem muito alta
- Arco estável, poucas projeções, alta taxa de deposição.
- Ideal para aplicações de soldadura multi-passo
- Transferência de calor elevado para o metal para um banho de solda largo e fluido
- Faixa de uso: 1,5 mm a 30 mm e mais

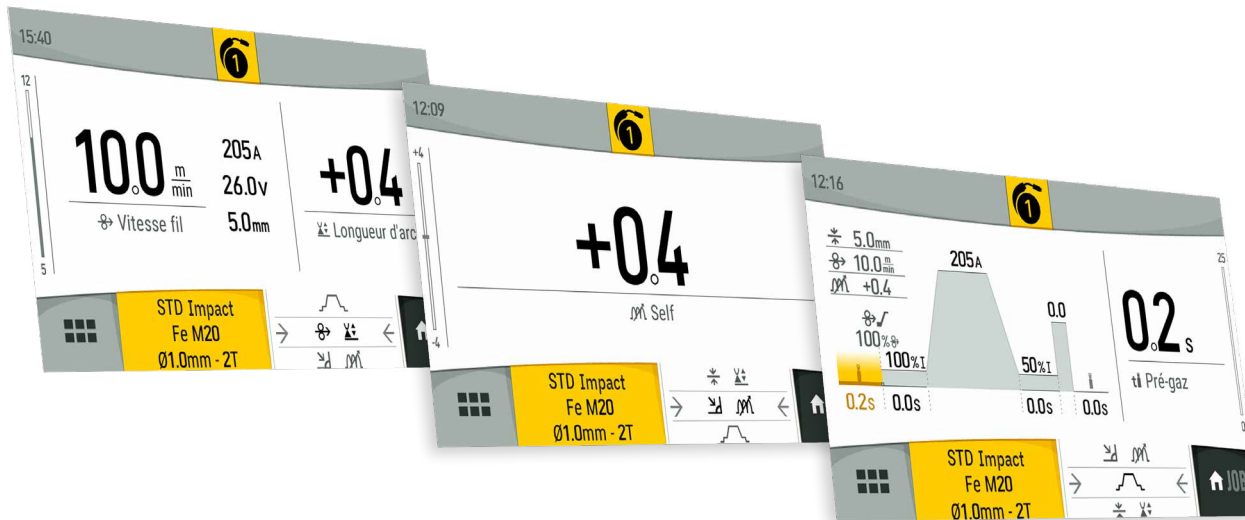


Modo de visualização: Expert




Modo de soldadura #3

STANDARD ROOT

Passo de Raiz a Chanfragem

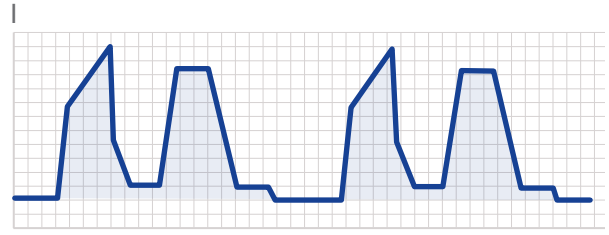

- Soldadura com controlo de penetração
- Simplificação da soldadura do passo de raiz sem suporte em todas as posições.
- Cordão mais longo, raiz plana, fusão excelente
- Utilizado para a soldadura de pipelines (sistemas de tubos)
- Alcance de uso : 0.5 mm a 5 mm

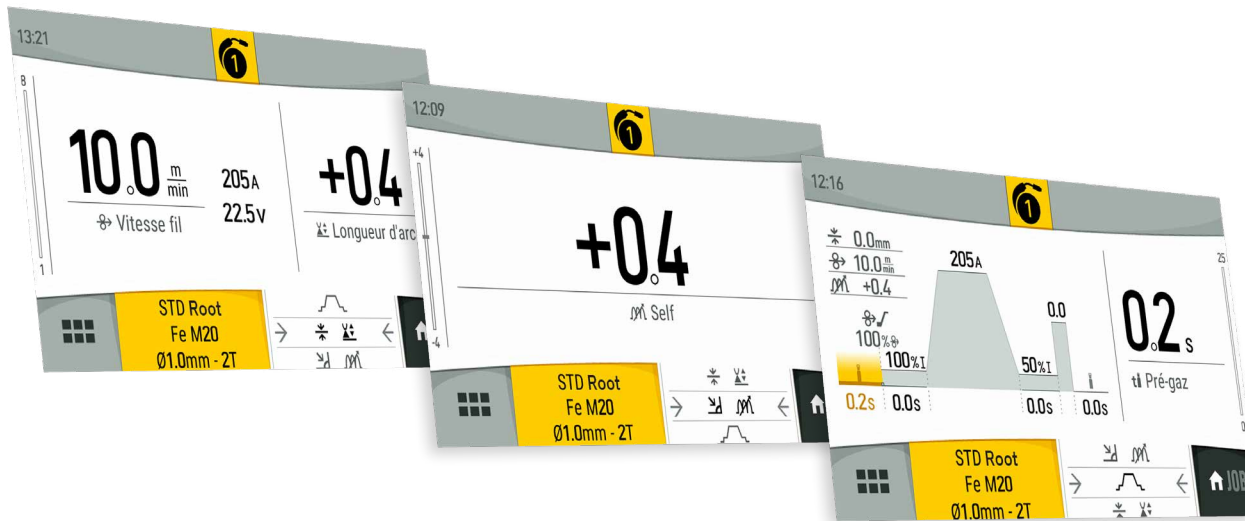


Modo de visualização: Expert




Modo de soldadura #4

PULSE


Prático em qualquer posição,
poucas projeções

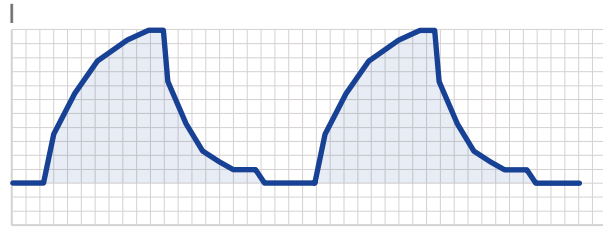

- Qualidade das juntas com um mínimo de toques de acabamento
- Entrada de calor mais baixa e mais direccionada na peça
- Menos distorção
- Sem cratera final e sem junção fria
- Cordões de aspecto TIG com uma produtividade 5 vezes superior
- Excelente estabilidade do arco
- Faixa de uso: 0,8 mm a 30 mm e mais

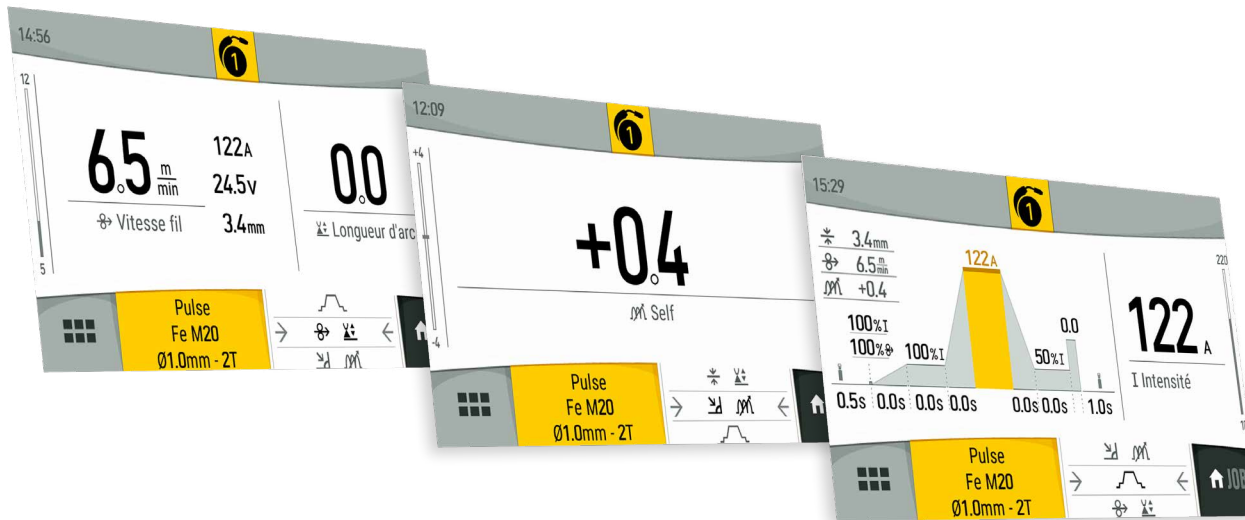

Modo de visualização: Expert

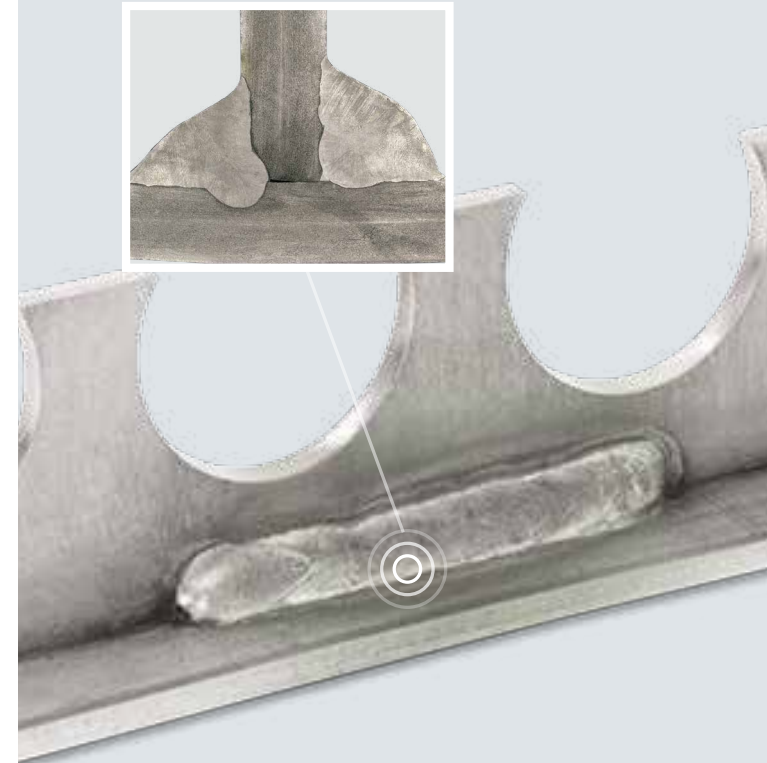


Modo de soldadura #5

COLD PULSE

Entrada de calor muito baixa,
soldagem sem projeções



- Modo desenvolvido especialmente para fabricantes de automóveis
- Arco eléctrico extremamente estável, ideal para chapas metálicas finas em todas as posições
- Para brasagem de chapa galvanizada com um fio de enchimento de liga de cobre-silício
- Extremamente baixa deformação da chapa metálica
- Conformidade com as homologações dos fabricantes
- Gama de utilização: 0,5 mm a 3 mm

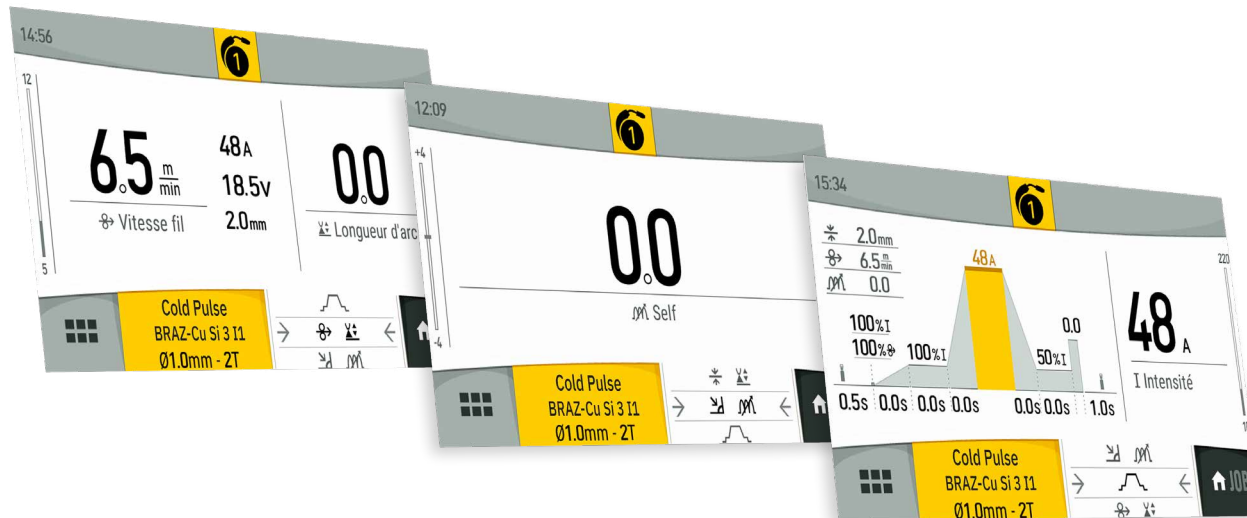


Modo de visualização: Expert




Modo de soldadura #6

MODULARC

Aspecto TIG
Produtividade MIG

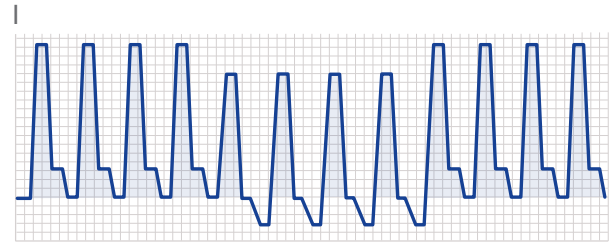

- Ótima qualidade de soldagem em todas as posições
- Estética dos cordões impecáveis
- Excelente controle de entrada de calor
- Alta produtividade em alumínio
- Melhor controle do banho de fusão para melhor conforto do soldador
- Faixa de uso: 0,8 mm a 30 mm e mais

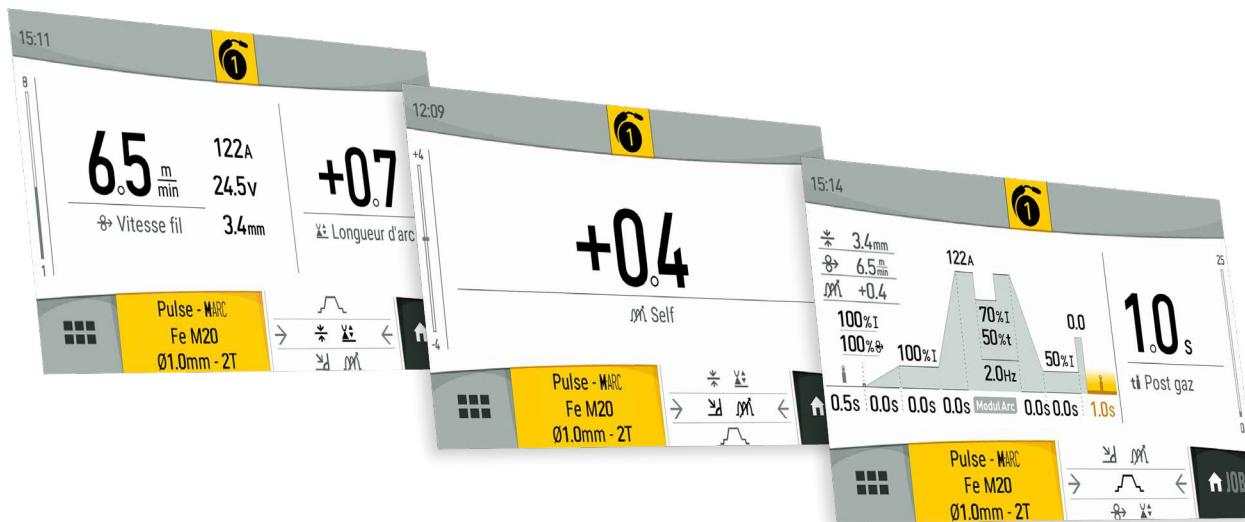

Modo de visualização: Expert




Modo de soldadura #7

MANUAL

Simple e eficaz

Adequado para todos os fios

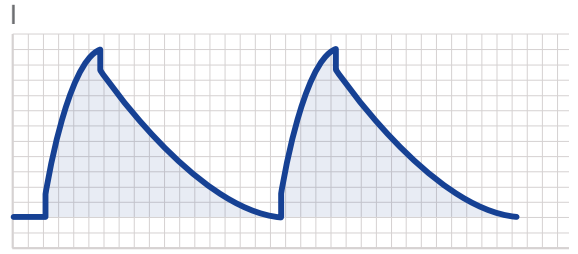

- Adequado para a maioria das aplicações de soldadura
- Ajuste manual da tensão/velocidade do fio e self, se necessário
- Ideal para soldadura em aço-carbono
- Adequado para soldadores experientes e soldadura DMOS
- Faixa de uso: 1 mm a 30 mm



Sinergias



NEOPULSE 220 C / 220 C XL



				STANDARD DINÂMICO				STANDARD IMPACT		STANDARD ROOT		PULSE			COLD PULSE	
Modo de soldadura				0,6	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	0,8	1,0	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0
Diâmetro de hilo				PB												
Posição de soldadura				PB												
Código de sinergia				006	008	010	012	708	710	108	110	508	510	512	608	610
AÇO	101	Fe Ar 15-20%Co2	M21	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	102	Fe Ar 8-10%Co2	M20	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓		
	103	Fe 100%Co2	C1	✓	✓	✓				✓	✓					
	107	Mn4Ni3CrMo Ar 15-20%Co2	M21		✓								✓			
	108	Fe Ar 25%Co2	M21	✓	✓	✓							✓	✓		
ALUMÍNIO	201	Al Mg 5 Ar 100%	I1		✓	✓	✓						✓	✓	✓	
	202	Al Mg 3 Ar 100%	I1		✓	✓	✓						✓	✓	✓	
	203	Al Si 5 Ar 100%	I1		✓	✓	✓						✓	✓	✓	
	204	Al Si 12 Ar 100%	I1		✓	✓	✓						✓	✓	✓	
	206	Al Mg 2,7 Mn Ar100%	I1				✓								✓	
	207	Al Si 10 Cu 4 100%	I1				✓								✓	
	208	AlMg 4,5Mn 10-20%He	I3			✓	✓									
	209	AlMg 4,5Mn 100% Ar	I1			✓	✓									
	210	Al Mg 5 Ar 10-20%He	I3			✓	✓									
	211	Al Mg 3 Ar 10-20%He	I3			✓	✓									
	INOX	301	Cr Ni 308 Ar 2%Co2	M12		✓	✓							✓	✓	
302		Cr Ni 316 Ar 2%Co2	M12		✓	✓							✓	✓		
303		Cr Ni 307 Ar 2%Co2 1%H	M11			✓								✓		
304		Cr Ni 309 Ar 2% Co2	M12		✓	✓							✓	✓		
305		Cr Ni 310 Ar 2%Co2	M12			✓								✓		
306		Cr Ni 307 Ar 2%Co2	M12			✓								✓		
308		DUPLEX 2209 Ar 2%Co2	M12											✓		
BRASAGEM		701	Cu Si 3 Ar 100%	I1		✓	✓							✓	✓	
	702	Cu Al 8 Ar 100%	I1		✓	✓							✓	✓		

Legenda

- ✓ Sinergia disponible en el producto
- ✓ Sinergia disponível para descarregamento através do configurador de interface

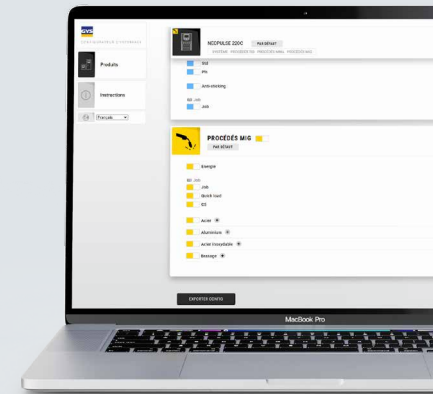

Configurador de interface


Esta ferramenta, acessível a partir da Web, permite personalizar a interface: activar ou desactivar sinergias, limitar o acesso a determinados processos de soldadura, ocultar funções, etc. É necessária uma [conta GYS](#).

		Modo de soldadura					STANDARD DINÂMICO					STANDARD IMPACT			STANDARD ROOT			PULSE				COLD PULSE		
		Diâmetro de hilo					0,8	1,0	1,2	1,6"	2,4"	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	1,2	1,6"	0,8	1,0	
		Posição de soldadura					PB					PB			PB			PB				PB		
		Código de sinergia					008	010	012	016	024	708	710	712	108	110	112	508	510	512	516	608	610	
AÇO	101	Fe Ar 15-20%Co2	M21	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	102	Fe Ar 8-10%Co2	M20	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	103	Fe 100%Co2	C1	✓	✓	✓	✓																	
	104	FCW M Ar 15-20%Co2	M21			✓	✓																	
	105	FCW R Ar 15-20%Co2	M21			✓	✓																	
	106	FCW B Ar 15-20%Co2	M21			✓	✓																	
	108	Fe Ar 25%Co2	M21	✓	✓	✓	✓												✓	✓	✓	✓		
ALUMÍNIO	201	Al Mg 5 Ar 100%	I1	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓					
	202	Al Mg 3 Ar 100%	I1	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓					
	203	Al Si 5 Ar 100%	I1	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓					
	204	Al Si 12 Ar 100%	I1	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓					
	206	Al Mg 2,7 Mn Ar100%	I1			✓												✓						
	207	Al Si 10 Cu 4 100%	I1			✓												✓						
	208	AlMg 4,5Mn 10-20%He	I3		✓	✓												✓	✓					
	209	AlMg 4,5Mn 100% Ar	I1		✓	✓												✓	✓					
	210	Al Mg 5 Ar 10-20%He	I3		✓	✓												✓	✓					
	211	Al Mg 3 Ar 10-20%He	I3		✓	✓												✓	✓					
	INOX	301	Cr Ni 308 Ar 2%Co2	M12	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓				
302		Cr Ni 316 Ar 2%Co2	M12	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓					
303		Cr Ni 307 Ar 2%Co2 1%H	M11		✓	✓												✓	✓					
304		Cr Ni 309 Ar 2% Co2	M12	✓	✓	✓												✓	✓					
305		Cr Ni 310 Ar 2%Co2	M12		✓													✓						
306		Cr Ni 307 Ar 2%Co2	M12		✓	✓												✓	✓					
308		DUPLEX 2209 Ar 2%Co2	M12															✓	✓					
BRASAGEM	701	Cu Si 3 Ar 100%	I1	✓	✓	✓										✓	✓	✓		✓	✓			
	702	Cu Al 8 Ar 100%	I1	✓	✓	✓										✓	✓	✓						
ENCHIMENTO	501	HARDFACE Metal	O			✓	✓	✓																
	502	HARDFACE Basic	O			✓	✓	✓																
	503	HARDFACE Rutil	O			✓	✓	✓																
	504	HARDFACE COBALT Ar	I1			✓																		
	505	HARDFACE Cr Co2 2,5%	M12			✓																		
	507	FCW 308L ArCo2 2,5%	M12			✓																		
	506	HARDFACE Tool Co2 18%	M21			✓																		
	508	FCW ROBO Rutil 18%Co2	M21			✓																		
	509	FCW 308L Rutil 18%Co2	M21			✓																		
	510	FCW NiCr Basic 18%Co2	M21			✓																		
	511	HARDFACE 60 HRC	M21			✓													✓					

Legenda

- ✓ Sinergia disponible en el producto
- ✓ Sinergia disponível para descarregamento através do configurador de interface
- * Não disponível para NEOPULSE 320 C

PB Posição de ângulo plano

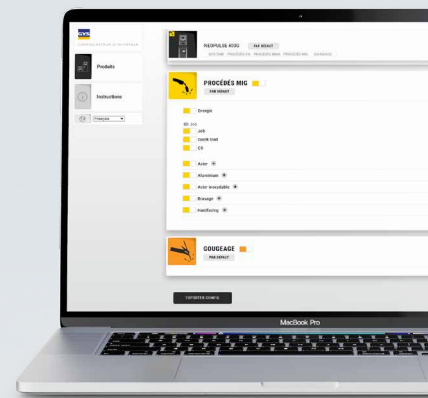

Configurador de interface

Esta ferramenta, acessível a partir da Web, permite personalizar a interface: activar ou desactivar sinergias, limitar o acesso a determinados processos de soldadura, ocultar funções, etc. É necessária uma [conta GYS](https://www.gys.fr).

GALAXY 220 / 250 / 320

GALAXY 400

Modo de soldadura

Diâmetro de hilo

Posição de soldadura

Código de sinergia

	101	Fe Ar Co2 15-20%	M21
AÇO	102	Fe Ar Co2 8-12%	M20
	103	Fe Co2 100%	C1
	104	FCW M Ar Co2 15-20%	M21
	113	Fe No Gas	O
	ALUMÍNIO	216	Al Mg Ar 100%
217		Al Si Ar 100%	I1
INOX	301	Cr Ni 308 Ar 2%Co2	M12
	302	Cr Ni 316 Ar 2%Co2	M12
BRASAGEM	701	Cu Si Ar 100%	I1


STANDARD				PULSE		
0,8	1,0	1,2	1,6*	0,8	1,0	1,2
PB				PB		
708	710	712	716	508	510	512
✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓				
		✓	✓			
		✓	✓			
✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓			✓	✓	

STANDARD				PULSE			
0,8	1,0	1,2	1,6	0,8	1,0	1,2	1,6
PB				PB			
708	710	712	716	508	510	512	516
✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓		✓	✓		
✓	✓	✓					
		✓	✓			✓	✓
		✓	✓			✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	✓	✓			✓	✓	
✓	✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓			✓	✓		

Legenda

- ✓ Sinergia disponible en el producto
- * Não disponível para GALAXY 220/250

PB Posição de ângulo plano



	Modo de soldadura	Diámetro de hilo	Posição de soldadura	Código de sinergia
AÇO	101	Fe Ar Co2 15-20%	M21	M21
	102	Fe Ar Co2 8-12%	M20	M20
	103	Fe Co2 100%	C1	C1
	104	FCW M Ar Co2 15-20%	M21	M21
	113	Fe No Gas	O	O
ALUMÍNIO	216	Al Mg Ar 100%	I1	I1
	217	Al Si Ar 100%	I1	I1
INOX	301	Cr Ni 308 Ar 2%Co2	M12	M12
	302	Cr Ni 316 Ar 2%Co2	M12	M12
BRASAGEM	701	Cu Si Ar 100%	I1	I1

KRONOS

STANDARD				
0,8	1,0	1,2	1,6*	
PB				
708	710	712	716	
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
		✓	✓	
		✓	✓	
✓	✓	✓		
	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓			


NEOMIG

STANDARD				
0,8	1,0	1,2	1,6	
PB				
708	710	712	716	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓		
		✓	✓	
		✓	✓	
✓	✓	✓		
	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
✓	✓			

Legenda

- ✓ Sinergia disponible en el producto
- * Não disponível para KRONOS 250/320

PB Posição de ângulo plano




		Modo de soldadura				Diámetro de hilo				Posição de soldadura				Código de sinergia			
		STANDARD IMPACT				PULSE				COLD PULSE							
		0,6	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	PA						
		PA				PA				PA							
		006	008	010	012	508	510	512	608	610							
AÇO	101	Fe Ar Co2 15-20%	M21	✓	✓	✓		✓	✓								
	102	Fe Ar Co2 8-10%	M20	✓	✓	✓		✓	✓								
	103	Fe Co2 100%	C1	✓	✓	✓											
	107	Mn4Ni2,5CrMo	M21		✓			✓									
	108	Fe Ar 25% Co2	M21	✓	✓	✓		✓	✓								
ALUMÍNIO	201	Al Mg 5 Ar 100%	I1		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	202	Al Mg 3 Ar 100%	I1		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	206	Ford 5554	I1				✓			✓							
	203	Al Si 5 Ar 100%	I1		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	204	Al Si 12 100%	I1		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	206	Al Mg 2,7 Mn Ar100%	I1				✓			✓							
	207	Al Si 10 Cu 4 100%	I1				✓			✓							
INOX	301	Cr Ni 308 Ar 2%Co2	M12		✓	✓		✓	✓								
	302	Cr Ni 316 Ar 2%Co2	M12		✓	✓		✓	✓								
BRASAGEM	701	Cu Si 3 Ar 100%	I1		✓	✓		✓	✓		✓	✓					
	702	Cu Al 8 Ar 100%	I1		✓	✓		✓	✓								

Legenda

✓ Sinergia disponible en el producto

PA Posição plana



P1/P3 GYS AUTO

E GYS AUTO

Modo de soldadura

Diámetro de hilo

Posição de soldadura

Código de sinergia

	103	Fe Co2 100%	C1
AÇO	107	Mn4Ni3CrMo Co2 8-12%	M20
	112	Fe Ar Co2 8-25%	M21
	206	Al Mg 2,7 Mn	I1
ALUMÍNIO	207	TESLA Al Si 10 Cu4	I1
	216	Al Mg Ar 100%	I1
	217	Al Si Ar 100%	I1
	309	Cr Ni Ar 2%Co2	M12
INOX	701	Cu Si Ar 100%	I1
	702	Cu Al Ar 100%	I1
BRASAGEM			

STANDARD				
0,6	0,8	1,0	1,2	
PA				
006	008	010	012	
✓	✓	✓		
	✓			
✓	✓	✓		
		✓	✓	
			✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
		✓		
	✓	✓		
	✓	✓		

PULSE			
0,8	1,0	1,2	
PA			
508	510	512	
✓			
✓	✓		
	✓	✓	
		✓	
✓	✓	✓	
	✓	✓	
✓	✓		
✓	✓		

STANDARD				
0,6	0,8	1,0	1,2	
PA				
706	708	710	712	
✓	✓	✓		
✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
		✓		
	✓	✓		
	✓	✓		

Legenda

✓ Sinergia disponible en el producto

PA Posição plana

